


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

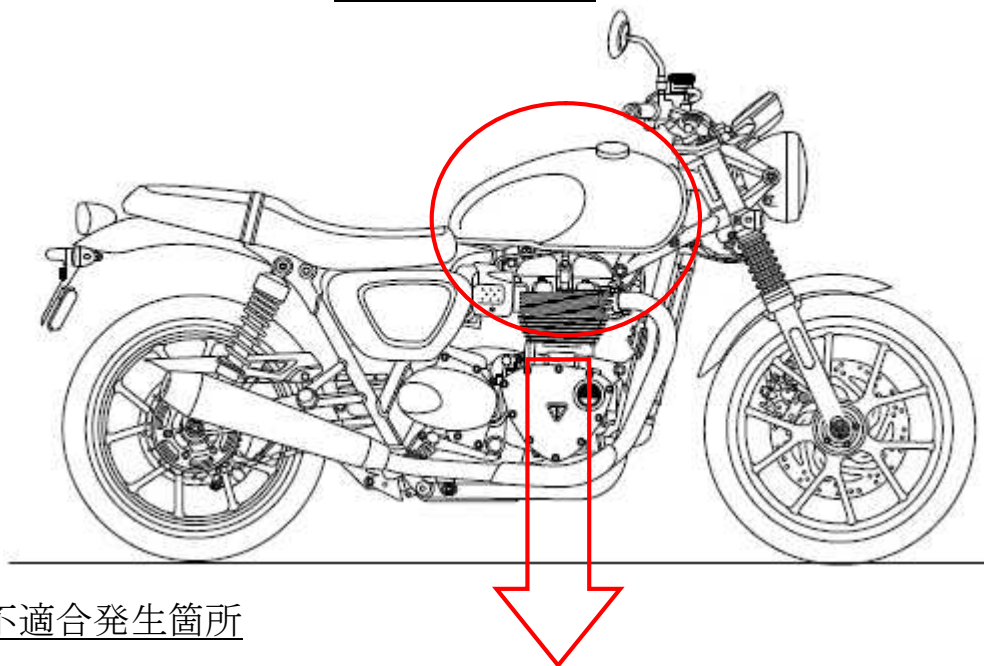

燃料装置において、燃料ポンプへ電気を供給する配線の製造が不適切なため、配線の被覆が損傷しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により被覆の損傷が進行して配線内部に燃料が浸入し、最悪の場合、燃料が漏れ出すおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプの配線の製造番号を確認し、該当するものは、配線を良品と交換する。