


改善箇所説明図

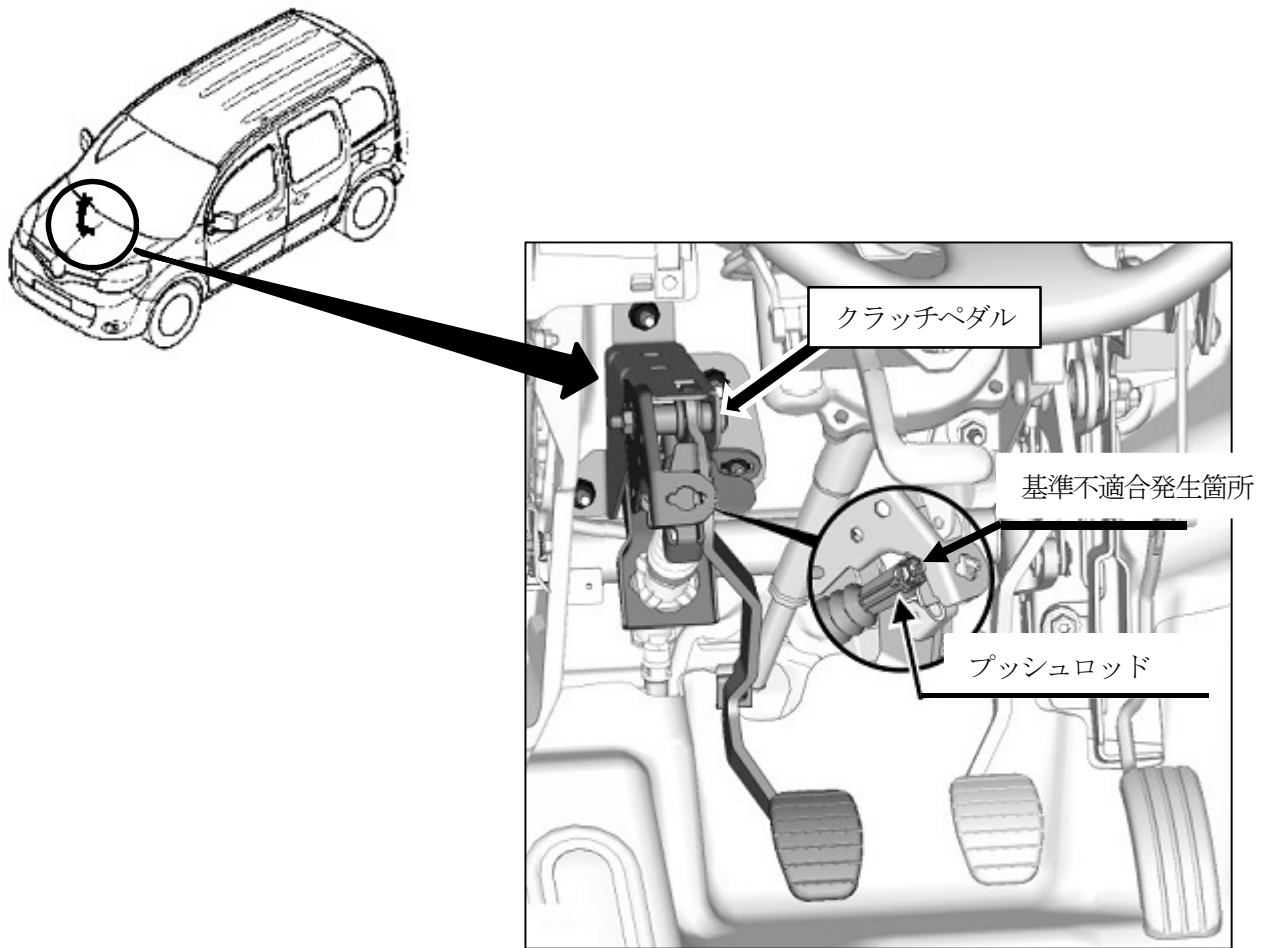

注：図中の は対策する部品を示す。

クラッチペダルにおいて、クラッチを作動させるプッシュロッドとの接続部の溝加工が不適切なものがある。そのため、プッシュロッドがクラッチペダルから外れやすく、最悪の場合、クラッチが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両点検し、溝加工が浅いものはクラッチペダルを良品と交換する。

識別

リコール外—2353ステッカーを運転席側 B ピラーのドアロックストライカー付近に貼り付ける