


改善箇所説明図



クリップナット

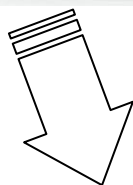

基準不適合箇所

取り付けスクリュー

注： は、交換する部品を示す

は、緩みがある場合に新品に交換する部位を示す

車両前面下部に取り付けられているフロントリップスポイラーの取り付け作業が不適切なため、フロントリップスポイラーを誤ったスクリューで取り付けただけのものがある。そのため、走行時の振動等によってスクリューが緩み、最悪の場合、リップスポイラーが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、スクリューを良品に交換する。なお、緩みがある場合は、同時にクリップナットも新品に交換する。