


改善箇所説明図

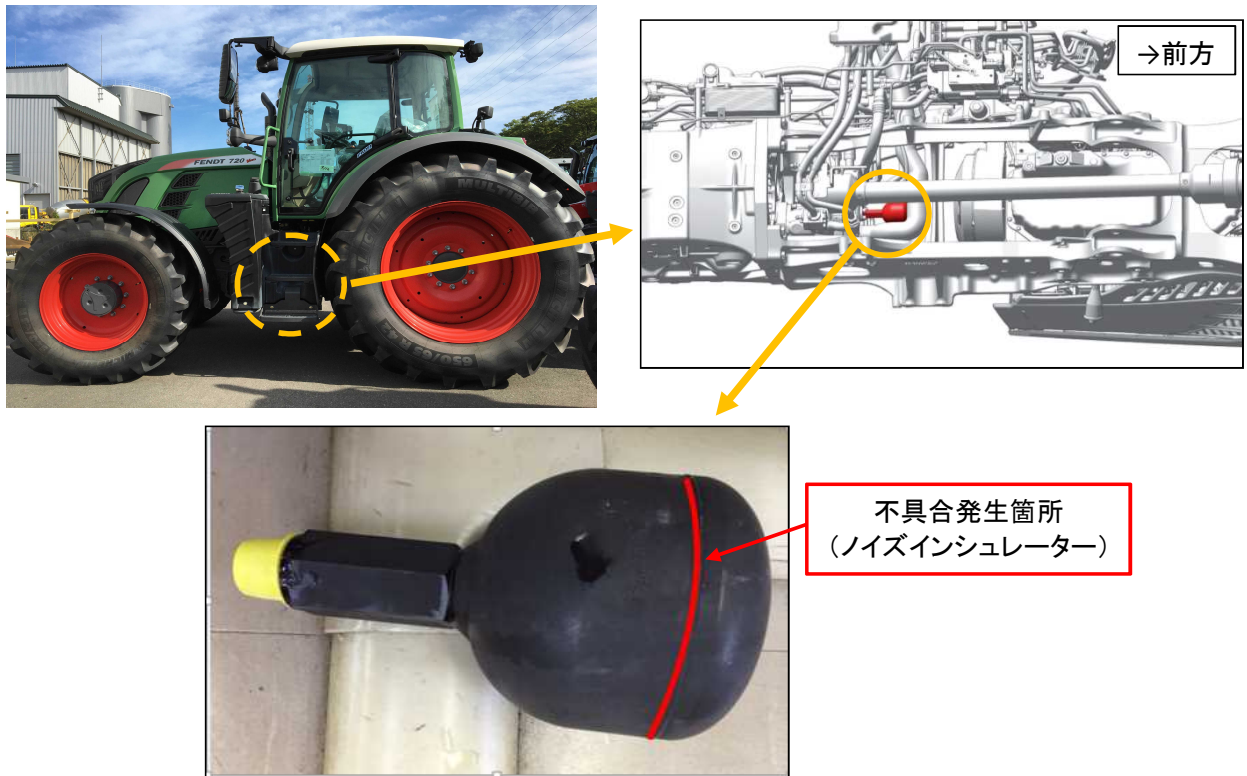

不具合の内容

農耕トラクタの油圧回路において、ノイズインシュレーター（油圧回路の作動音を低減する部品）の溶接が不適切なため、稼働時の油圧により溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して作動油が漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、走行および操舵不能となるおそれがある。

改善の内容

〔 全車両、ノイズインシュレーターを良品と交換する。 〕

識別: 改善措置実施済み車には、良品部品に白丸ラベルを貼付する。