


改善箇所説明図

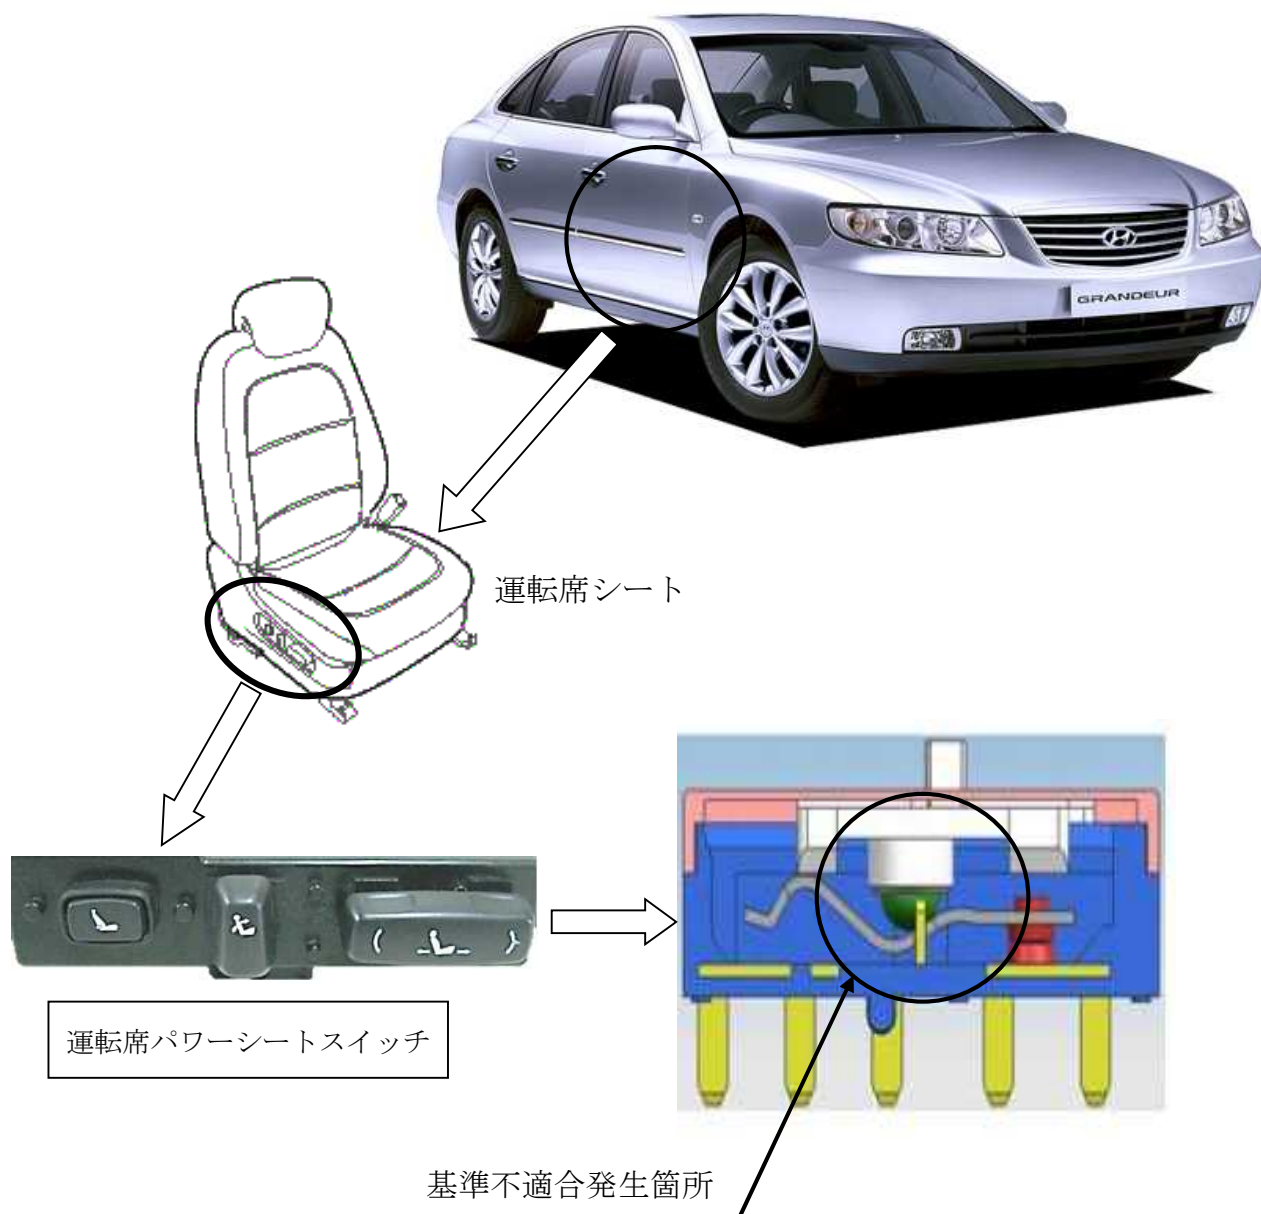

注： は交換部品を示す

基準不適合箇所

運転側の座席において、座席を調整するスイッチ内部にあるスチールボールの防錆処理が行われていないものがある。そのため、使用過程でスチールボールが錆びてスイッチの動きが悪くなり、最悪の場合、走行振動等で接点が接触し、意図せず座席が動くおそれがある。

改善の内容

全車両、電動パワーシートスイッチを良品と交換する。