


- 改善箇所説明図 -

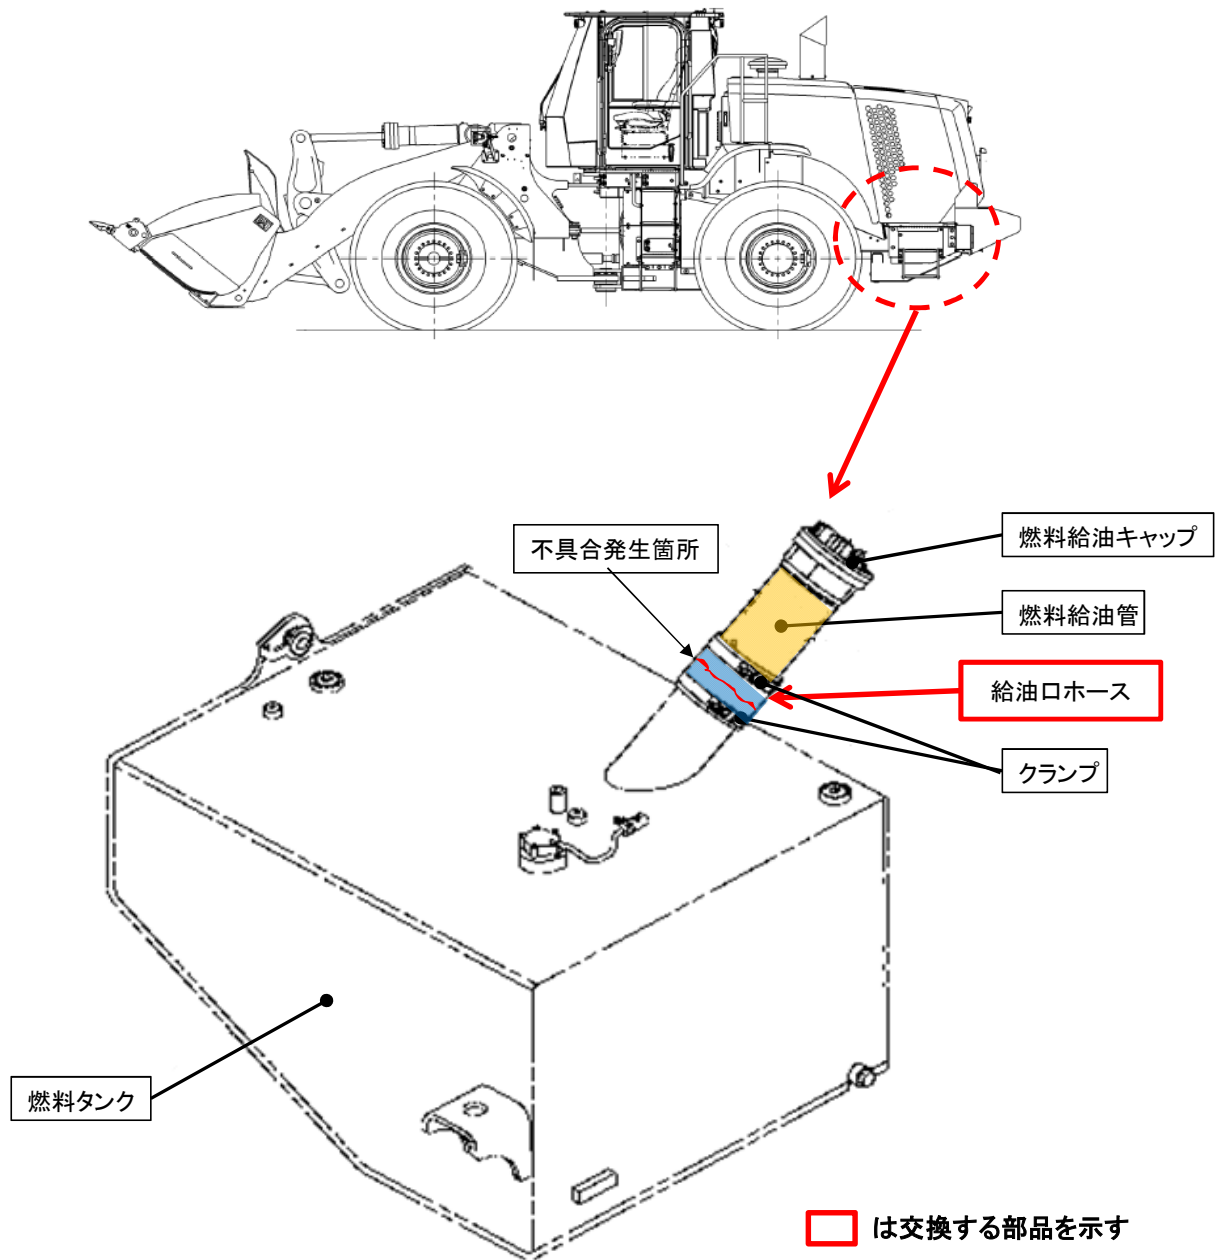

【基準不適合箇所】

ショベル・ローダの燃料装置において、給油口のゴム製ホースの製造が不適切なため、給油時等の燃料がホース内部に浸透し亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用が続けると、走行時等の振動により亀裂が進展し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、給油口のホースを良品に交換する。

識別: 交換後の部品の可視位置に白色円形(概ね直径1cm)のペイントを行う。