


改善箇所説明図



エアコンホース

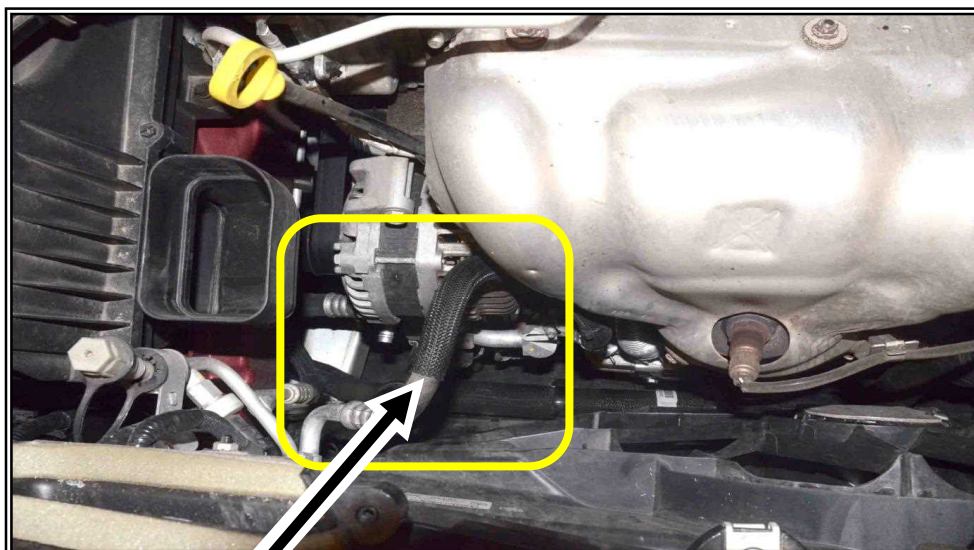

基準不適合発生箇所

原動機の車体への組付が不適切なため、エアコンホースが排気管の遮熱板に接触しているものがある。そのため、エアコンホースが熱害により損傷し、冷媒およびコンプレッサの潤滑オイルが漏れて、最悪の場合、火災にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両エアコンホースの取り回しを点検し、不適切なものは、エアコンホースを新品に交換する。

識別：エアコンホースのアルミパイプ上(コンデンサ側)に黄色ペイントを塗布する。