



改善箇所説明図

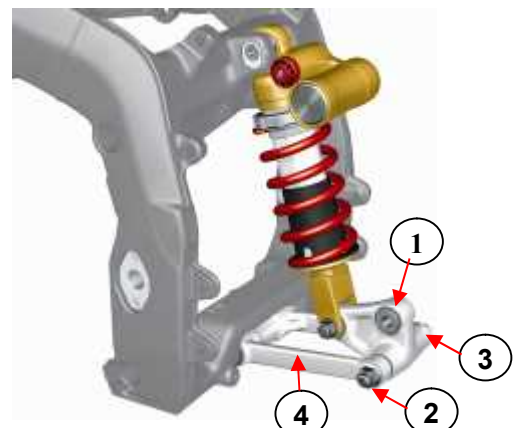

EBL-S10CA, S1000RR

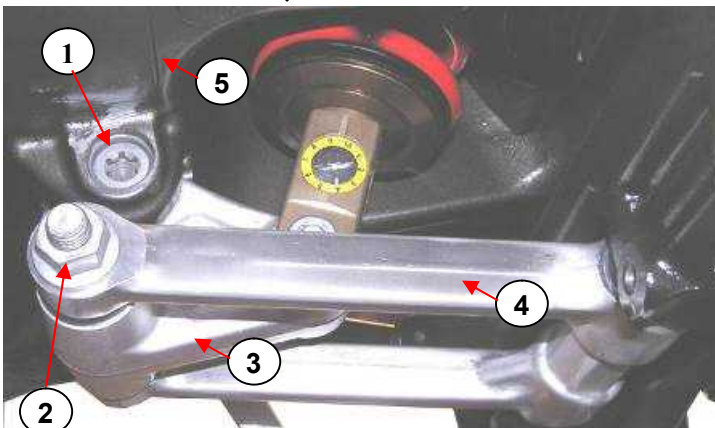

①	固定ボルト (リレーレバー③とスイングアーム⑤接続部)
②	固定ナット (リレーレバー③とリレーロッド④接続部)
③	リレーレバー
④	リレーロッド
⑤	スイングアーム

注：①および②は交換する部品を示す

基準不適合発生箇所

緩衝装置のリレーレバーの取付が不適切なため、取付部の固定ボルト及びナットが規定のトルクで締め付けられていないものがある。そのため、固定ボルト及びナットが緩み、最悪の場合、固定ボルト及びナットが外れて走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、固定ボルトおよびナットを、新品に交換する。

識別マーク(白点)

リレーロッドに白ペイントマークを付ける
(図示とおり)

