


改善箇所説明図

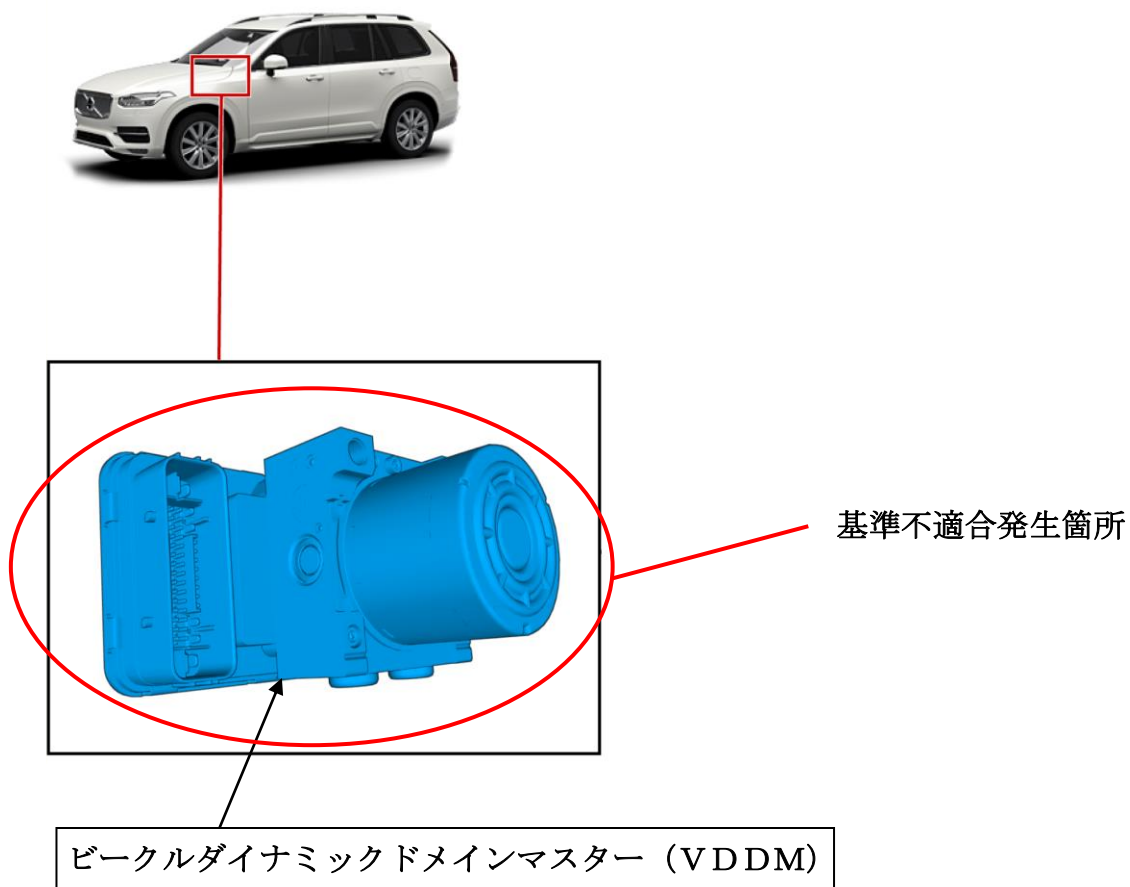

基準不適合発生箇所

制動装置の制御を行うコントロールモジュール(VDDM)と車両のシステム管理を行うコントロールモジュール(CEM)において、プログラムが不適切なため、駐車状態からのエンジン始動時にCEMとVDDM間で通信ができないことがある。そのため、CEMがVDDMの不具合と検知しパーキングブレーキ警告灯を点灯して、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、コントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き替える。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外—2471 のステッカーを貼付する。

注: は不具合箇所を示す。