


## 改善箇所説明図

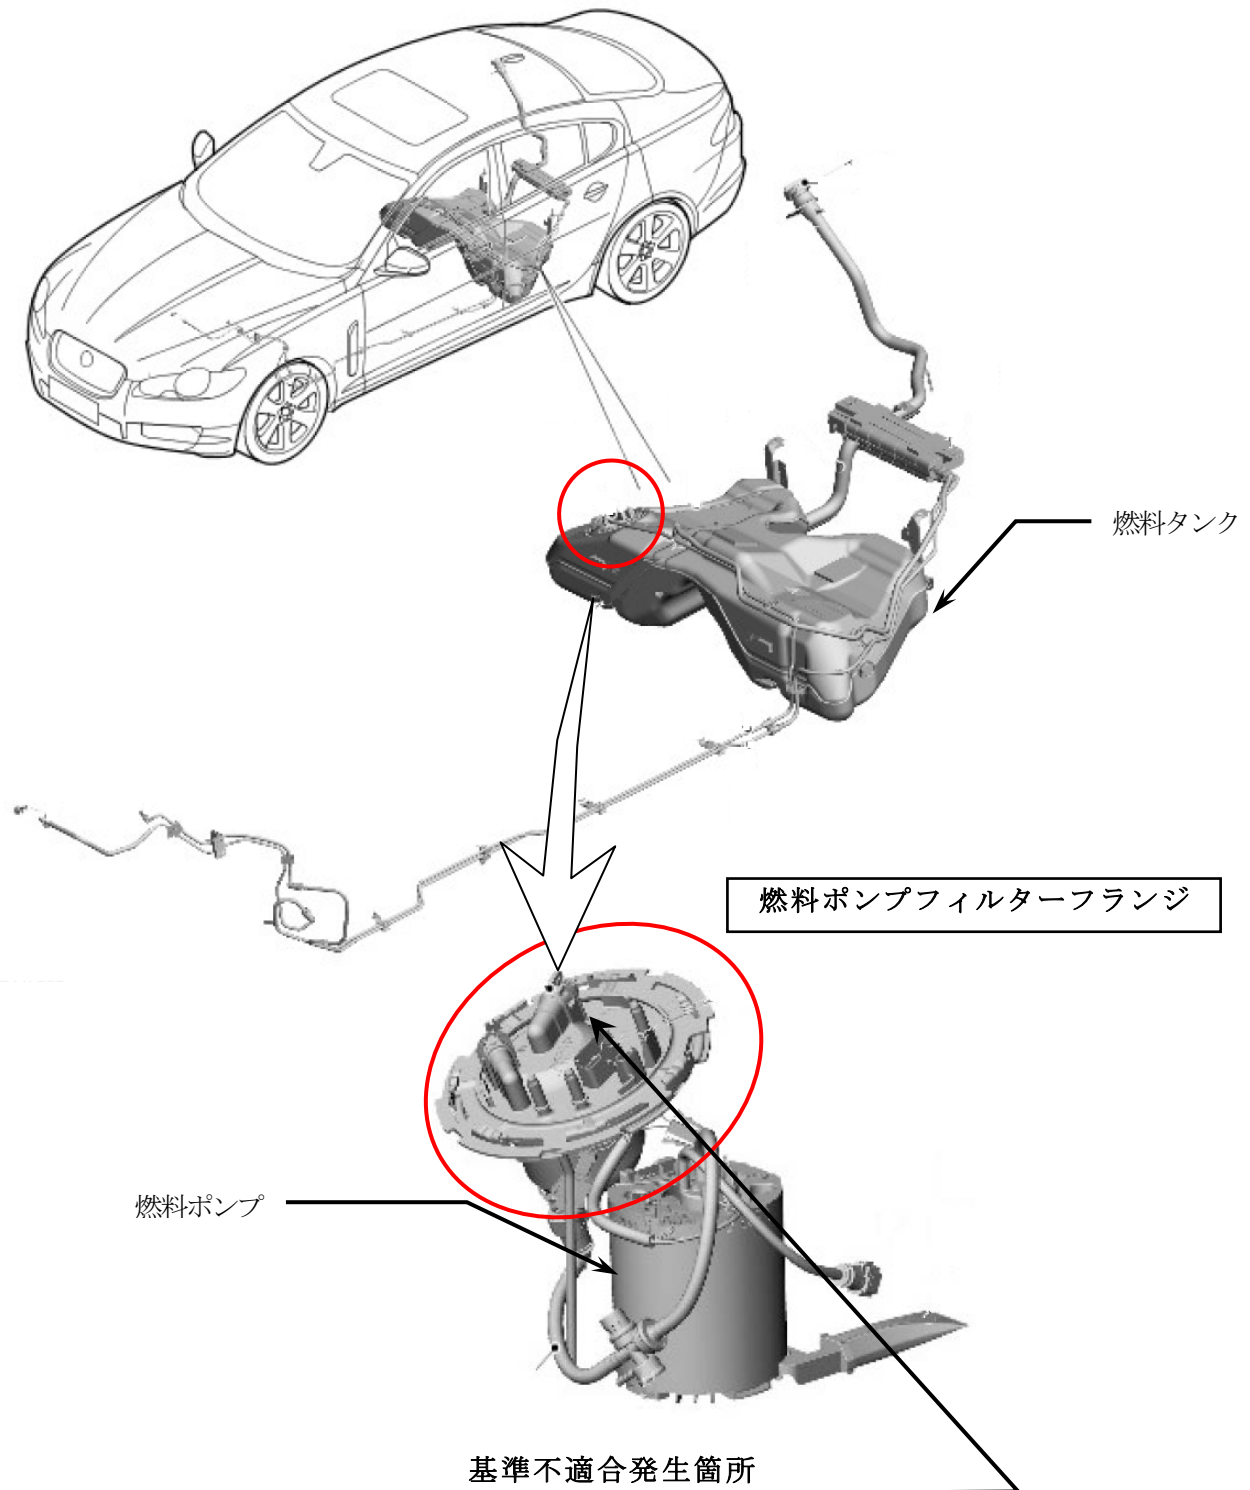

燃料装置において、燃料ポンプフィルターフランジの燃料圧力に対する強度が不足のため、フランジ部に亀裂が発生することがある。そのため、亀裂部から燃料が漏れ、漏れて気化した燃料が高温の排気管により着火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ポンプフィルターフランジを対策品と交換する。

識別：トランク内のバッテリーブラケット取付けボルトに黄ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。