


改善箇所説明図

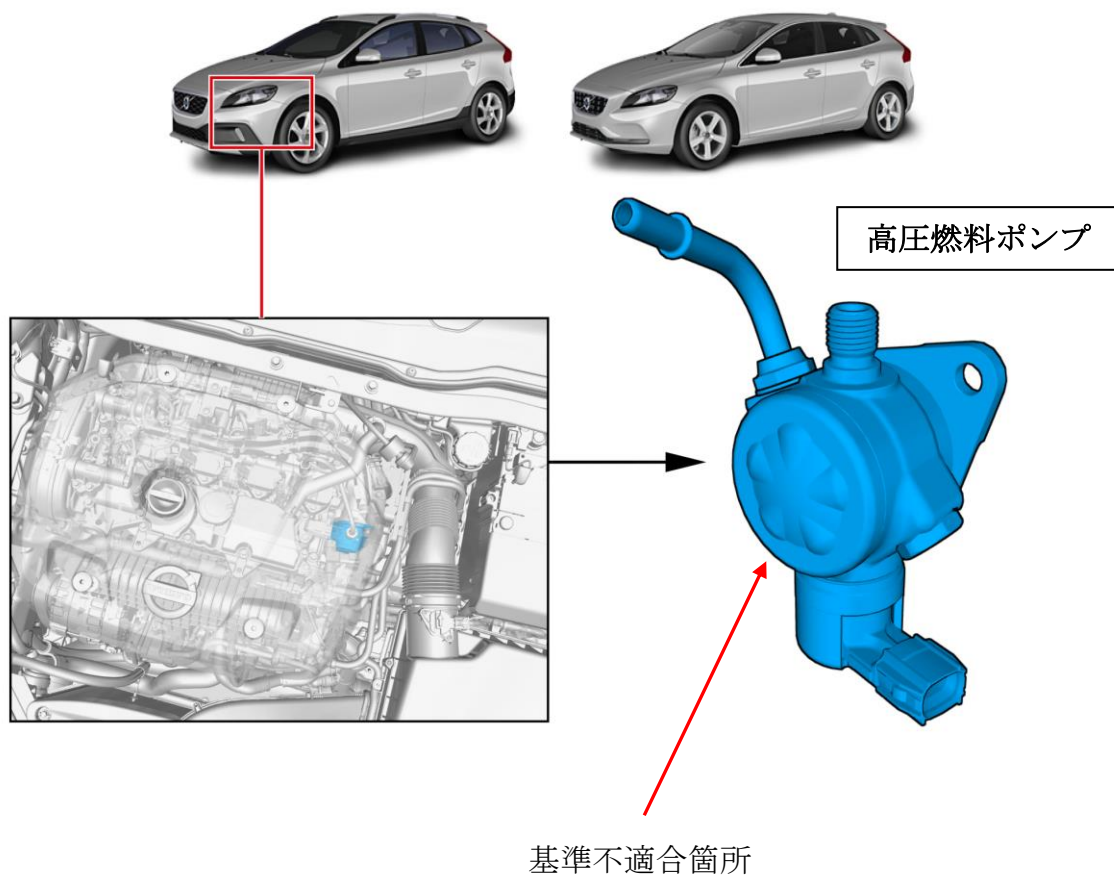

基準不適合発生箇所

燃料装置において、高圧燃料ポンプの製造が不適切なため、当該ポンプで燃料を高圧化するピストンが磨耗することがある。そのため、燃料の供給が低下し、そのままの状態で使用を続けると、警告灯が点灯し、エンジン出力が低下、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、高圧燃料ポンプを良品に交換する。

識別

運転席ドアヒンジ部へ黄色ペイントを塗布する。

注： ☐ は不具合箇所を示す。