


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

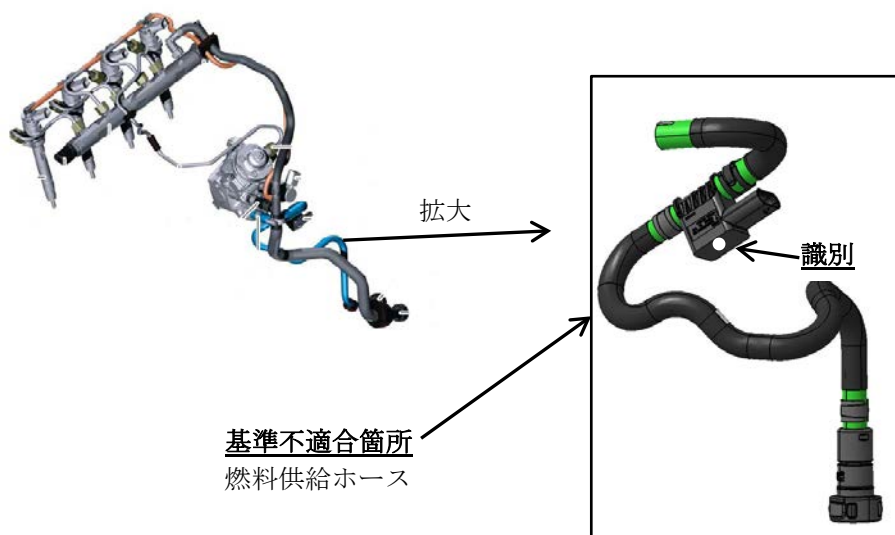

基準不適合の内容：

ディーゼルエンジンの燃料装置において、燃料供給ホースの製造が不適切なため、ホースの厚みが均一でないものがある。そのため、燃料の圧力の変動によって燃料供給ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、燃料供給ホースを良品と交換する。

識別：当該ホースのセンサー部に白ペンを塗布する。

注： ☐ は交換する部品を示す。