


改善箇所説明図

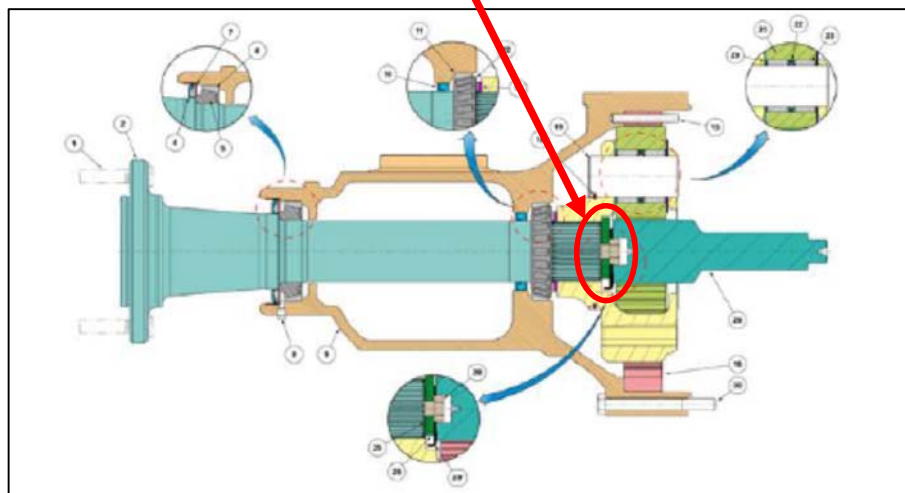

不具合の内容

農耕トラクタのリヤ・アクスル(走行装置の後車軸)において、深さの異なるパイロット穴で製造された(ねじ部の寸法が短い)ものがあり、作動に不具合が出る可能性がある。最悪の場合、シャフトからファイナルドライブユニットが外れて、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、リアアクスルを分解して点検し、不具合品が使用されている場合には、リアアクスルシャフト一式を良品と交換する。