


改善箇所説明図

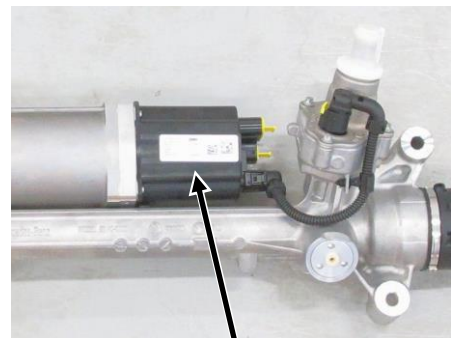

注: は、良品と交換する部品を示す。

電動パワーステアリングにおいて、制御ユニットの製造が不適切なため、ユニット内の基板の端子部が、適切に溶接されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動により端子部の溶接が剥がれ、警告等が点灯し、最悪の場合、パワーステアリングのアシスト機能が失われ、操舵力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、電動パワーステアリングを良品に交換する。

識別：運転席側のアッパーコントロールアームに黄色ペイントを塗布する。