


改善箇所説明図①

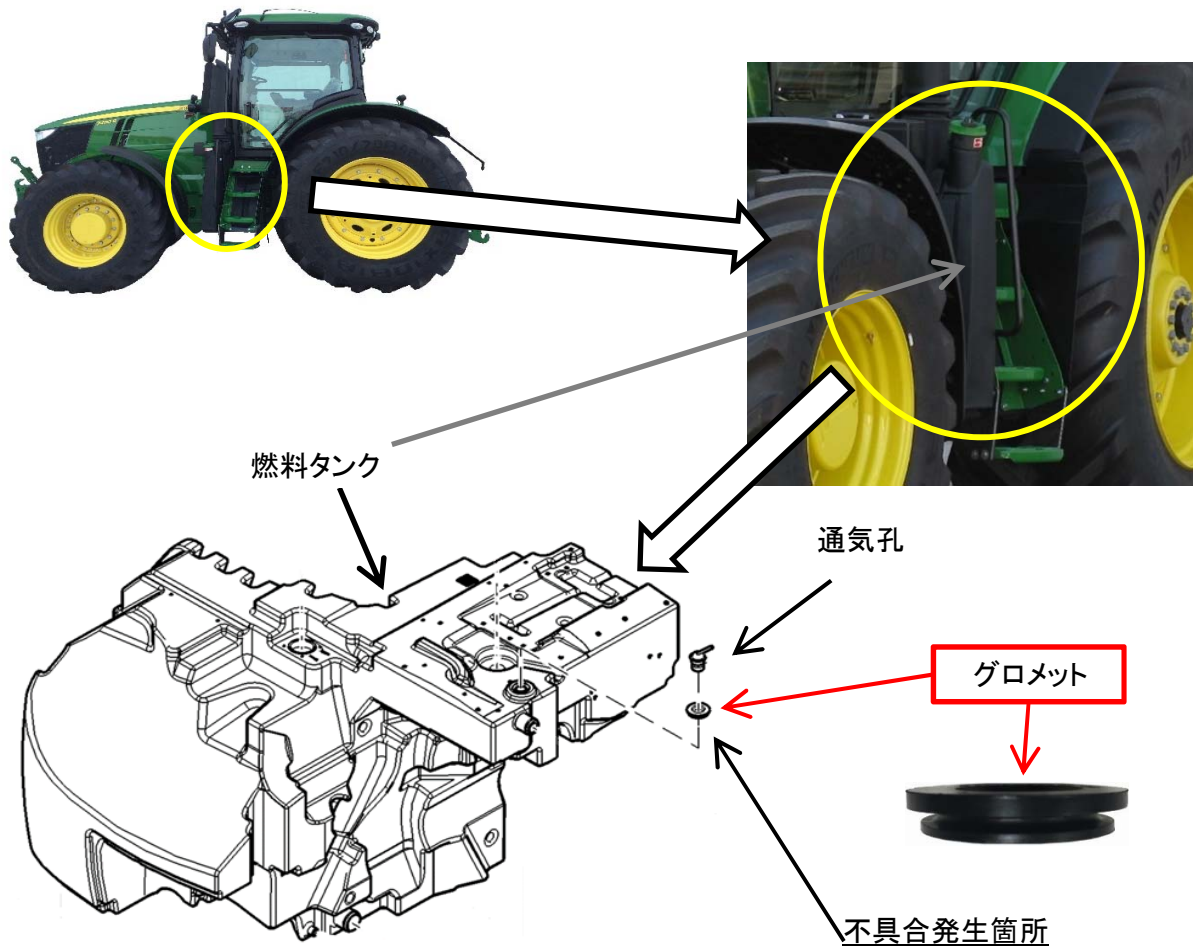

不具合発生箇所

農耕トラクタの燃料装置において、燃料タンクに通気孔を固定するグロメットの製造が不適切なため、当該グロメットが燃料と接触すると、変形することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンクとグロメットの間に隙間が生じ、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、グロメットを良品に交換する。

図1は交換部品を示す。

識別

燃料給油口近傍の、ステップ取付ボルト1箇所の頭部に白色のペイントを塗布する