


改善箇所説明図

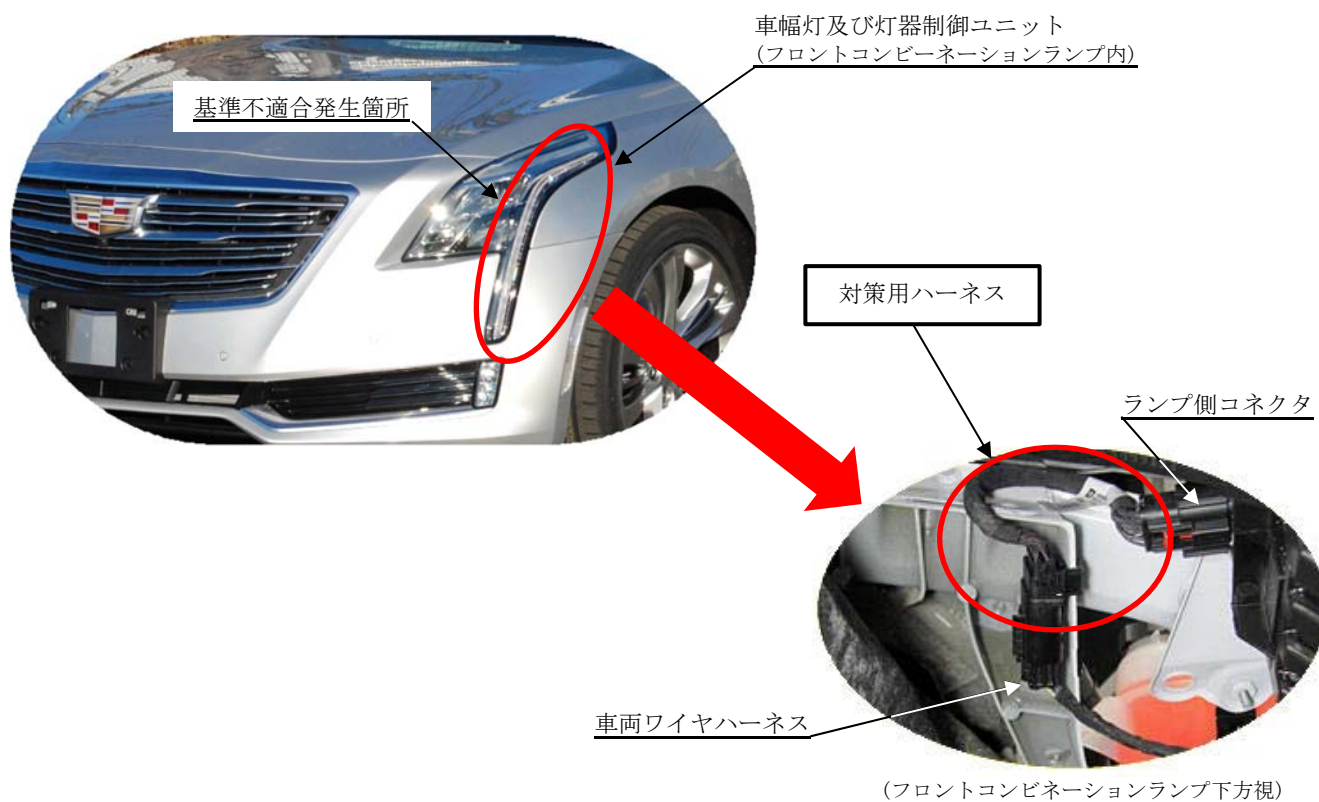

注：□ は、追加する部品を表す。

<不具合内容>

車幅灯において、灯器制御ユニットの電気回路が不適切なため、車両制御ユニットからの車幅灯制御信号を適切に処理することが出来ず、車幅灯の最大光度が基準値を超え、保安基準第 34 条に適合しない。

<改善内容>

全車両、左右フロントコンビネーションランプと車両ワイヤハーネス間に対策用ハーネスを取り付ける。

<識別方法>

左側ストラットタワー部に青色ペイントを塗布する。