


改善箇所説明図

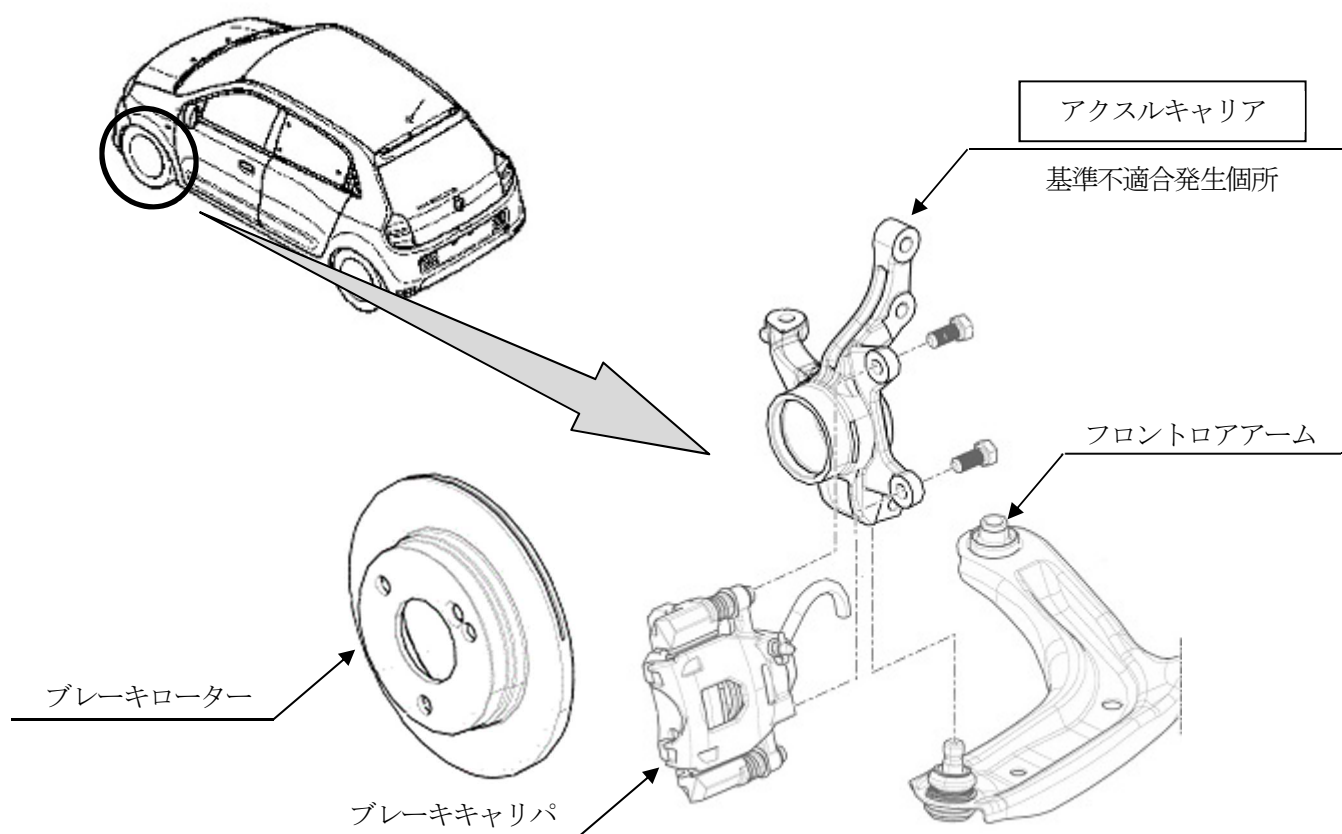

かじ取装置において、左前輪のアクスルキャリアの製造が不適切なため、悪路走行時等の衝撃により、当該アクスルキャリアに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、アクスルキャリアが破損し、最悪の場合、操舵不能または、走行不能になるおそれがある。

注: は点検する部品を示す。

改善措置の内容

全車両、アクスルキャリアの製造記号を確認し、該当する場合はアクスルキャリアを良品と交換する。

識別

ルノー社指定ステッカーの F1 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法：縦 7cm、横 7cm

色：青地に黒字で印刷

