


改善箇所説明図

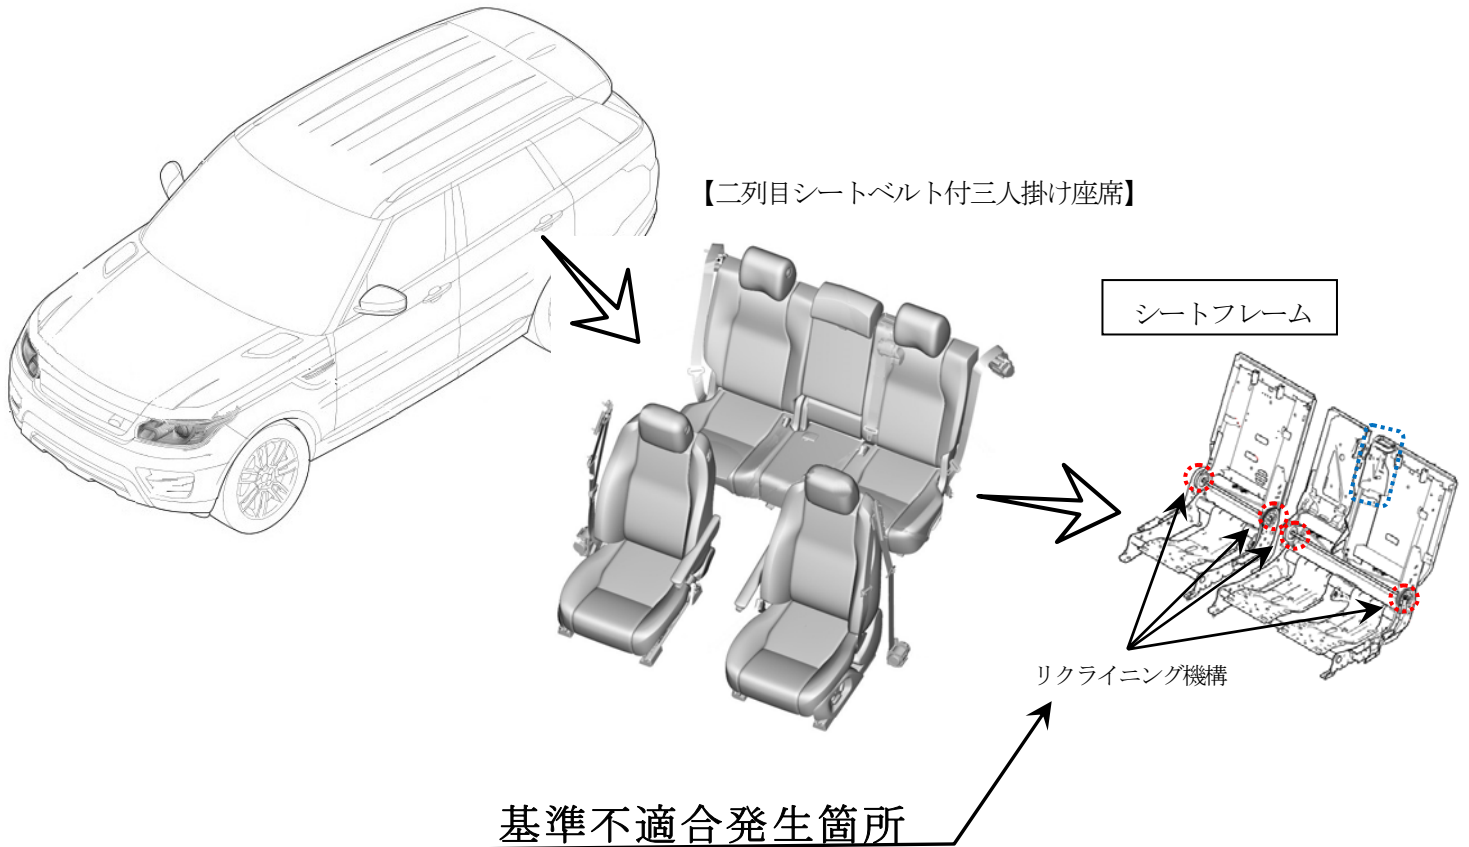

二列目の後部座席において、シートフレームの組付け指示が不適切なため、リクライニング機構が正しく組み付けられていないものがある。そのため、座席の背もたれが固定されず、急ブレーキ時等に背もたれが前方に倒れ、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、リクライニング機構を点検し、組付け不良が確認された場合は、シートフレームを良品と交換する。

識別：

左リヤドアチェックアームのボディ上側取付けボルトに白ペイントを塗布する。



は交換部品を示す。