


改善箇所説明図



エンジン

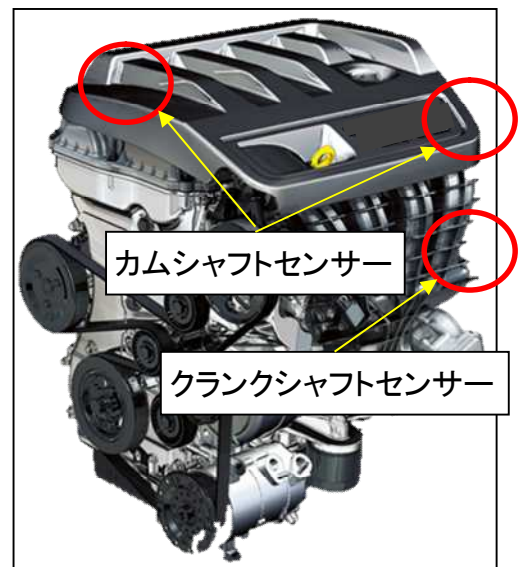

クランク／カムシャフトセンサー配線



基準不適合発生箇所

エンジンのクランク／カムシャフトセンサー配線の端子部の製造が不適切なため、端子部の接続不良となることがある。そのため、エンジンからの情報が正しく伝達されず、警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、クランク／カムシャフトセンサー配線を良品に交換する。

 : 交換部品を示す

識別 : 助手席側ドアロックストライカー下部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。