


改善箇所説明図

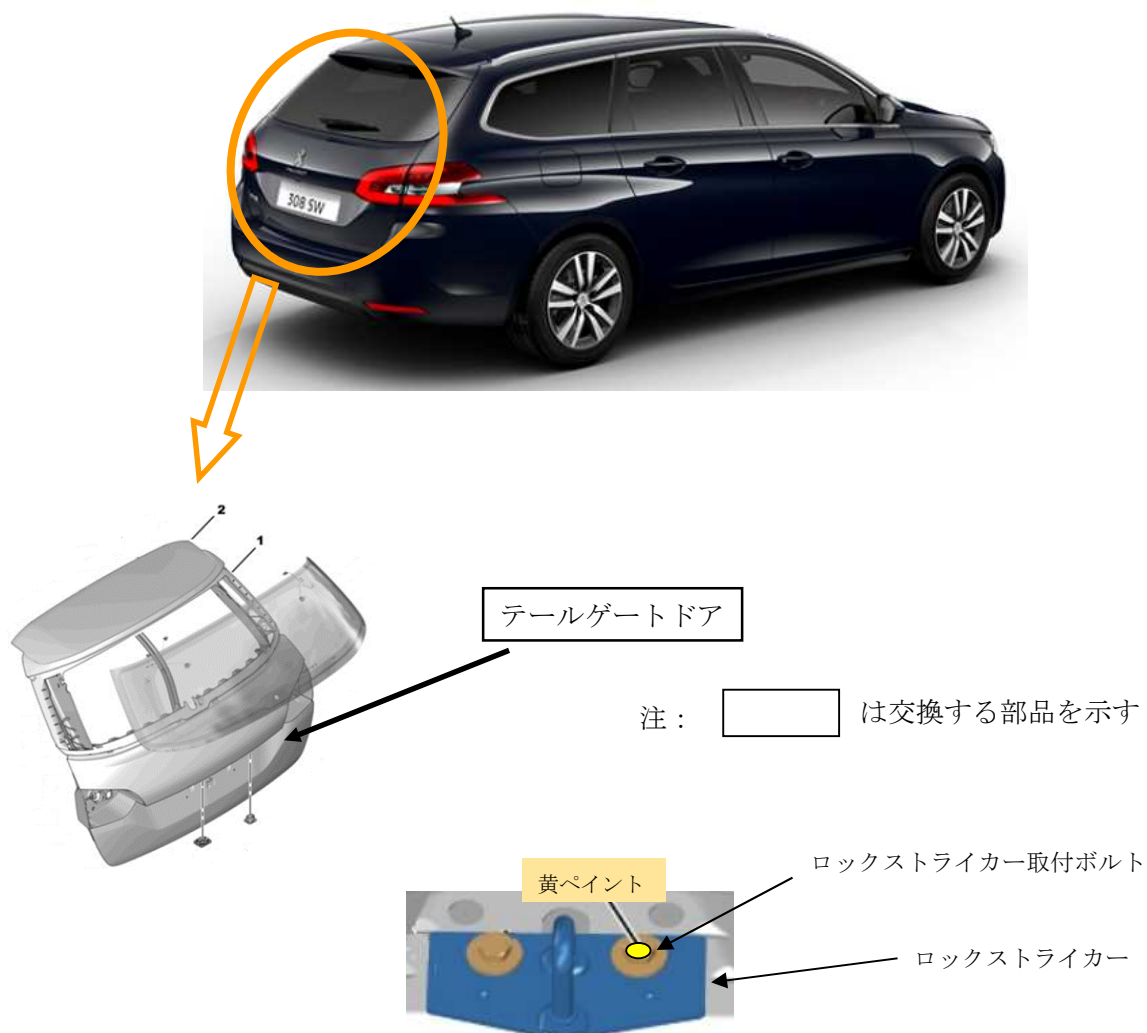

不具合の内容

テールゲートドアにルーフスポイラーを取り付けるための接着剤が不適切なため、高温の環境下でルーフスポイラーが変形するものがある。そのため、そのままの状態ではテールゲートドアの開閉操作を行うと、ルーフスポイラーがルーフに接触し、テールゲートドアから剥がれて脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、テールゲートドアのシリアル番号を確認し、対象のものはテールゲートドアを良品に交換する。

識別

テールゲートドアのロックストライカー取付ボルト（右側）に黄ペイントを塗る。