


改善箇所説明図

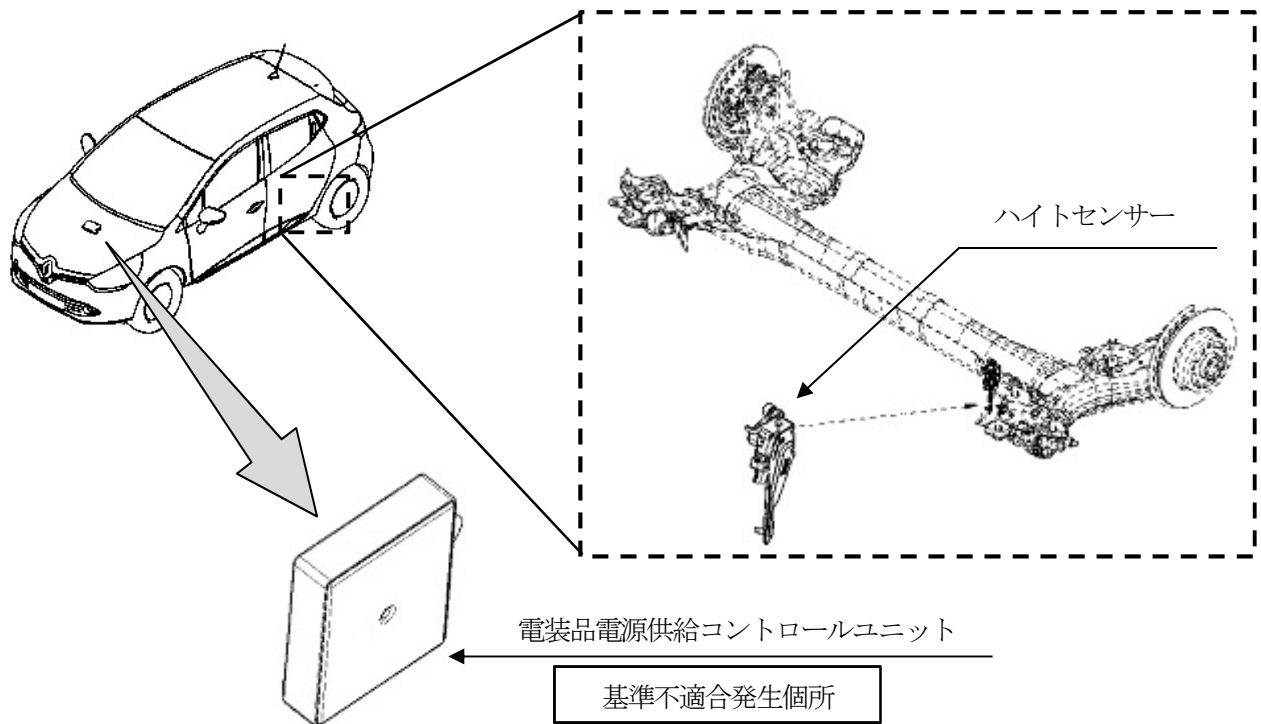

前照灯のオートハイトコントロール(自動光軸調整機能)を制御する電装品電源供給コントロールユニットにおいて、車高の変化を検出するハイトセンサーの初期設定が行われていないため、当該コントロールユニットが車高の変化を認識せず、車両姿勢に応じた光軸調整が行われない。

注:  はセンサーを設定するコントロールユニットを示す。

改善措置の内容

全車両、電装品電源供給コントロールユニットのハイトセンサーの初期設定を行う。

識別

ブルーステッカーの空欄に OCT7 と記入し、車載工具収納部分左側に張り付ける。

ブルーステッカー：

寸法：縦7cm、横7cm
色：青地に黒字で印刷

