


改善箇所説明図

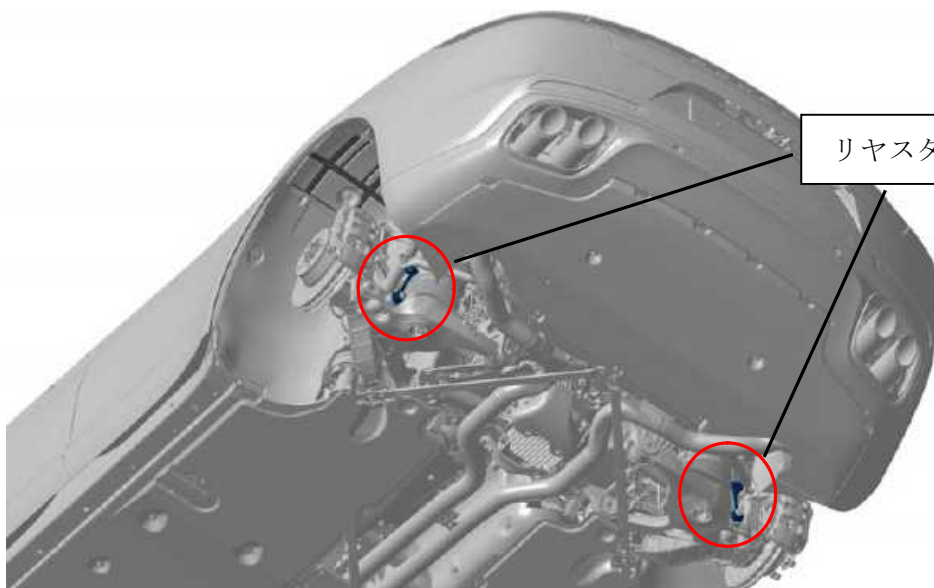

リヤスタビライザリンク

基準不適合発生箇所

リヤスタビライザリンクにおいて、ボールジョイントブーツ生産時に原材料が不適切なため、亀裂が生じているものがある。そのため、ボールジョイント内部に砂等の異物が侵入し、ボールジョイントが異常摩耗して、最悪の場合、ボールジョイントが外れ、走行安定性が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右リヤスタビライザリンクを良品と交換する。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は交換部品を示す