


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

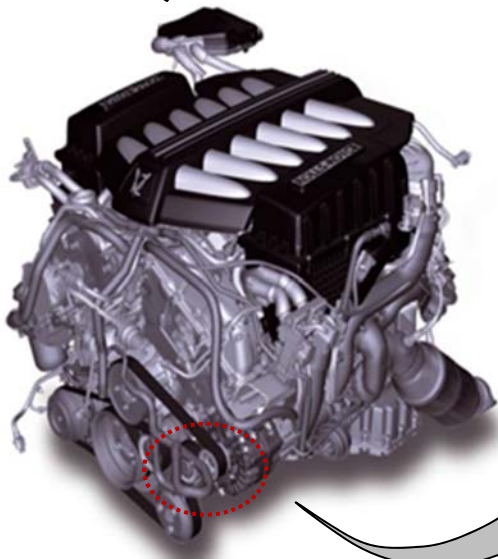

N74 エンジン



基準不適合発生箇所
ターボ チャージャー用
補助クーラント ポンプ

不具合の内容

ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプの作動用回路の設計評価が不十分なため、当該ポンプ内の温度及び圧力が上昇すると、回路基板上に金属物質が生成されることがある。そのため、回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電動補助クーラント ポンプを対策品と交換する。