


改善箇所説明図

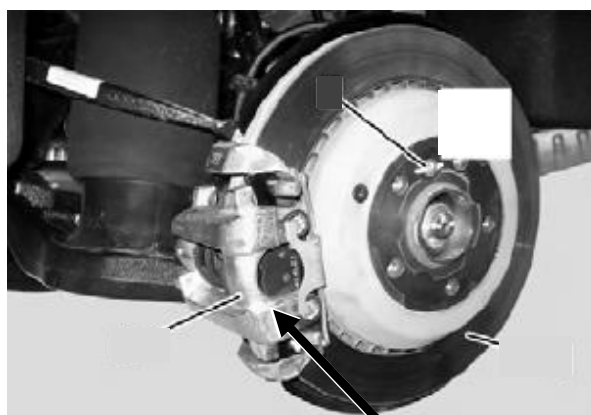

不具合発生箇所

リアブレーキキャリパ

注： は、エア抜きを行う部品を示す

リアブレーキのキャリパピストンにおいて熱処理加工が不適切なため、リアブレーキの油圧回路内に気泡が発生するものがある。そのため、ブレーキペダルの踏みしろが増加するおそれがある。

改善の内容

全車両、リアブレーキ油圧回路のエア抜きを行う。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する