


改善箇所説明図

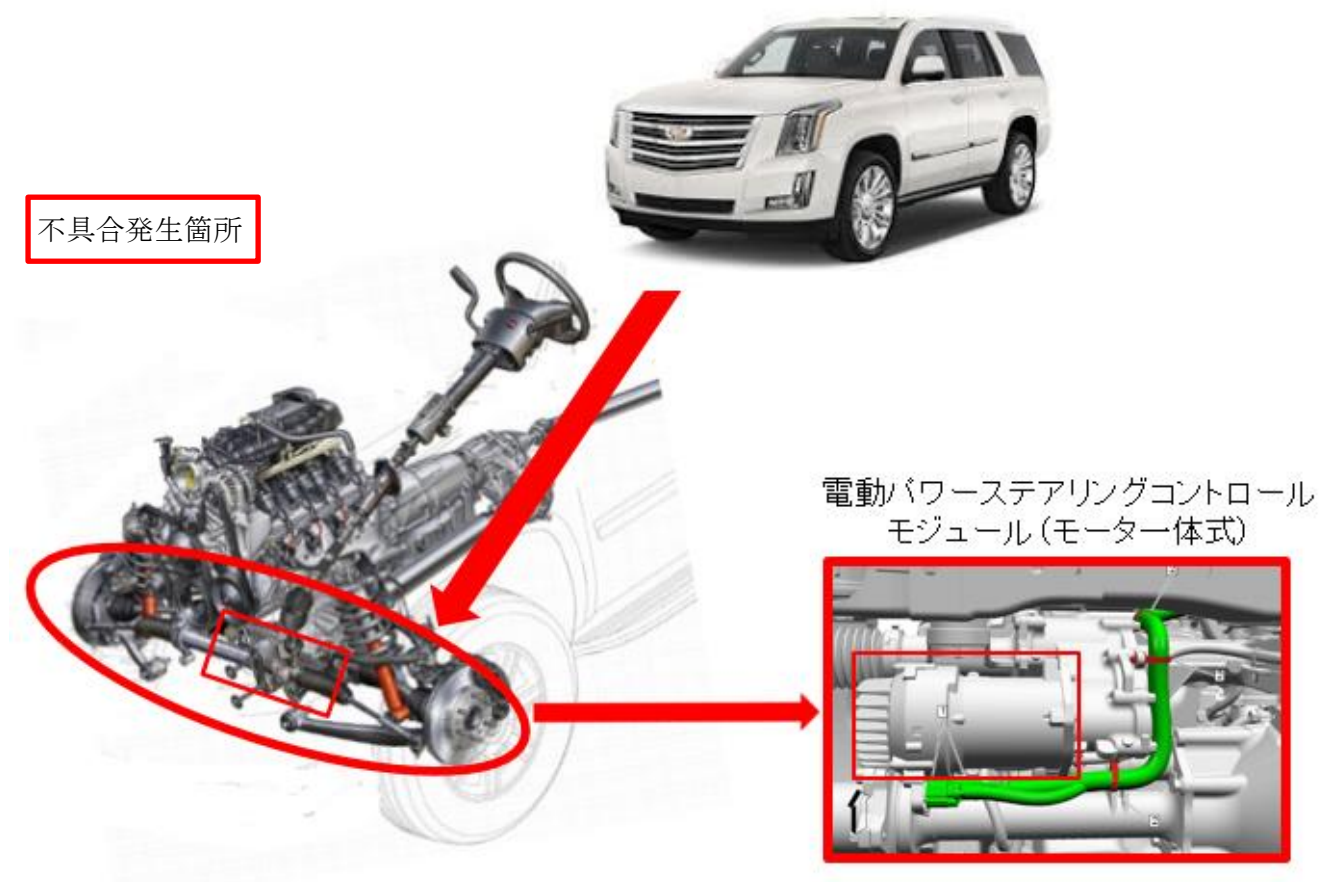

<不具合内容>

電動パワーステアリングを制御するコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、低速旋回時に電動モーターに高負荷がかかると電動パワーステアリングの機能が停止することがある。そのため、警告灯が点灯し、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。

<改善内容>

全車両、電動パワーステアリングコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

<識別方法>

左側Aピラー下部ドアヒンジ下方に青色ペイントを塗布する。