

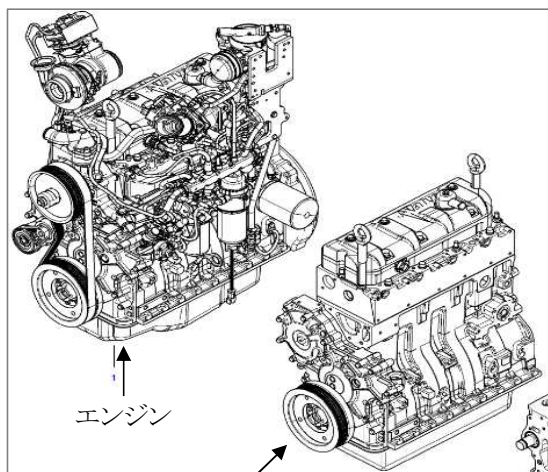


改善箇所説明図

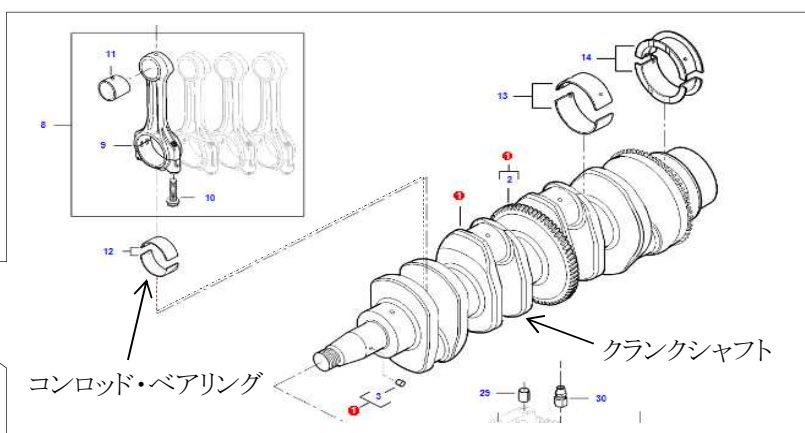

ロングブロックエンジン

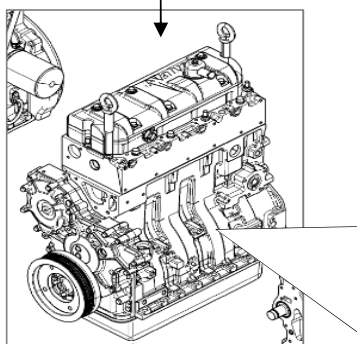

※□は交換部品を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタのクランクシャフトにおいて、表面の仕上げ工程が不適切なため、クランクシャフトの表面仕上げが粗いものがある。そのため、そのままの使用を続けると、コンロッド・ベアリングが摩耗し、エンジンから異音が発生するおそれがある。

(改善内容)

全車両、クランクシャフトのシリアル番号を確認し、対象のクランクシャフトが装着されていた場合はロングブロックエンジンを対策品に交換する。