

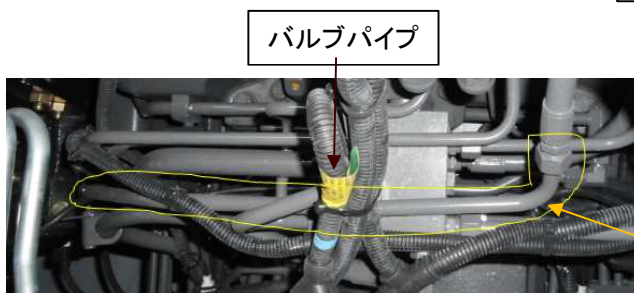


## 改善箇所説明図① トレーラーブレーキのバルブパイプ

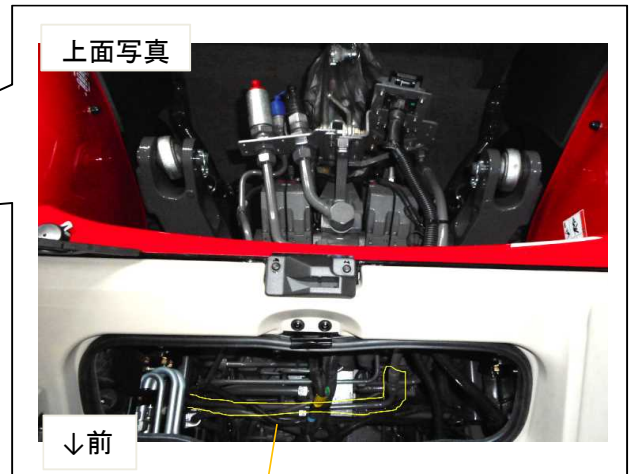

※□は交換部品を示す。

改良部品

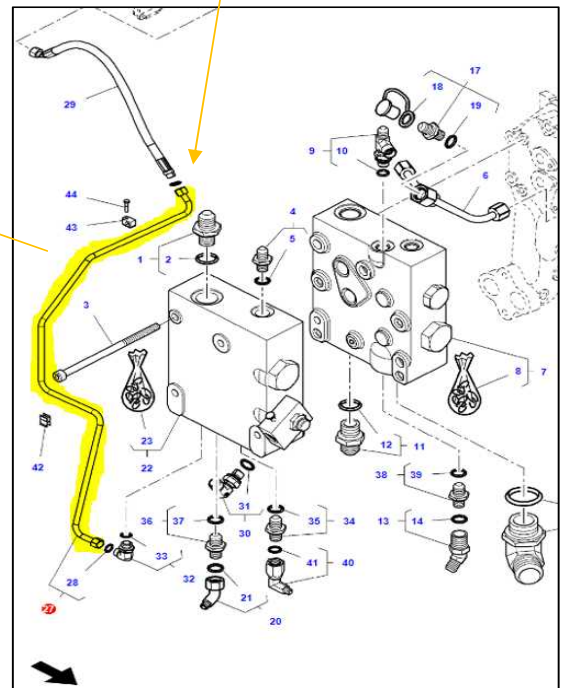

スチールパイプからラバーホースに変更し、高圧力に対する耐久性が改良された。

(不具合内容)

農耕トラクタにおいて、

①トレーラーに作動油を送るバルブパイプのサイズ設計が不適切なため、油圧に対する耐久性が不足するものがある。そのため、当該パイプに亀裂が入り、最悪の場合、作動油が漏れ、油圧装置が作動不能になるおそれがある。

(改善内容)

①全車両、バルブパイプを対策品に交換する。