


改善箇所説明図② フロント油圧のバックパイプ

不良部品

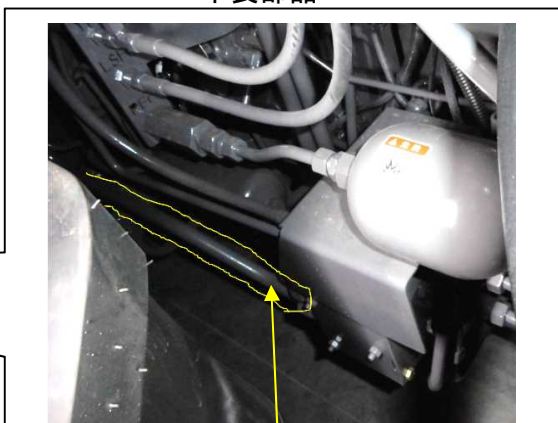


バックパイプ

改良部品



スチールパイプからラバーホースに変更し、高圧力に対する耐久性が改良された。

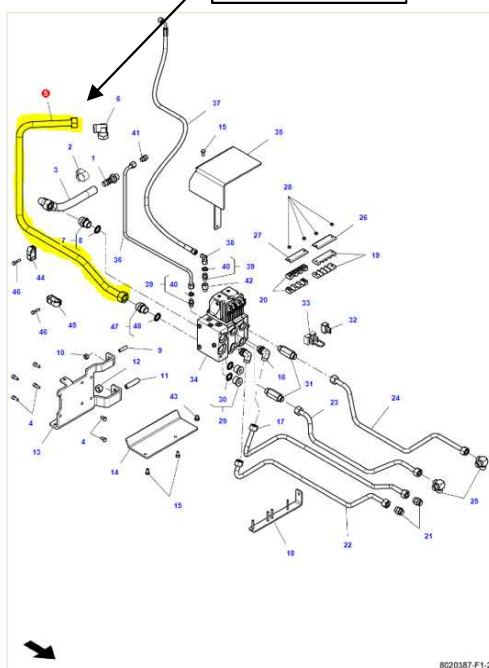

※□は交換部品を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタにおいて、

②フロント装置に作動油を送るバックパイプのサイズ設計が不適切なため、油圧に対する耐久性が不足するものがある。そのため、当該パイプに亀裂が入り、最悪の場合、作動油が漏れ、油圧装置が作動不能になるおそれがある。

(改善内容)

②全車両、バックパイプを対策品に交換する。