


改善箇所説明図

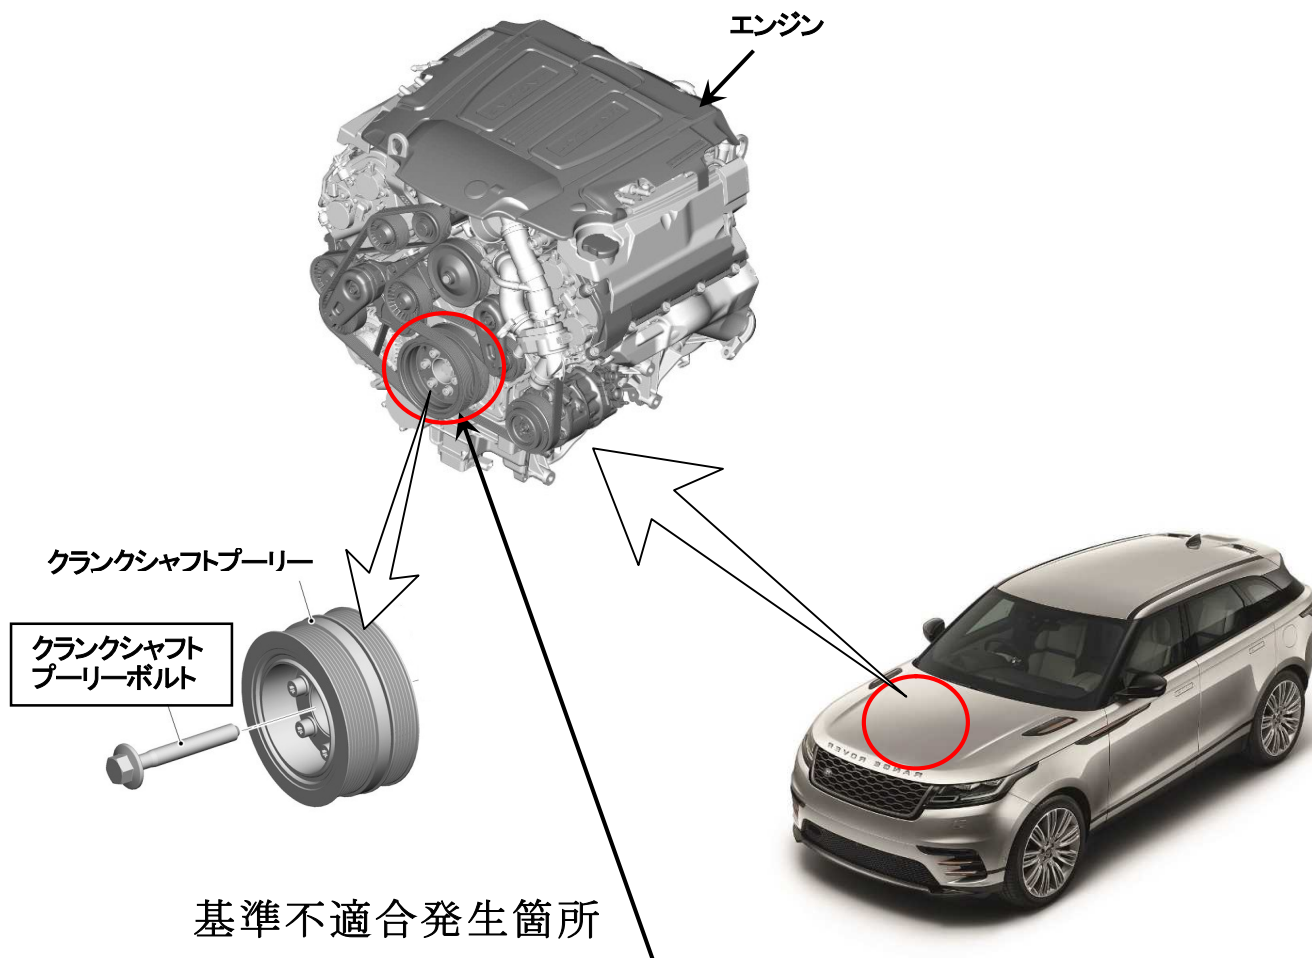

V型6気筒および8気筒エンジンにおいて、クランクシャフトプーリーボルトの表面仕上げが不適切なため、当該ボルトの強度が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが破損し、クランクシャフトプーリーが外れ、警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、クランクシャフトプーリー ボルトを良品と交換する。

識別：クランクシャフトプーリー ボルトに白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。