


改善箇所説明図

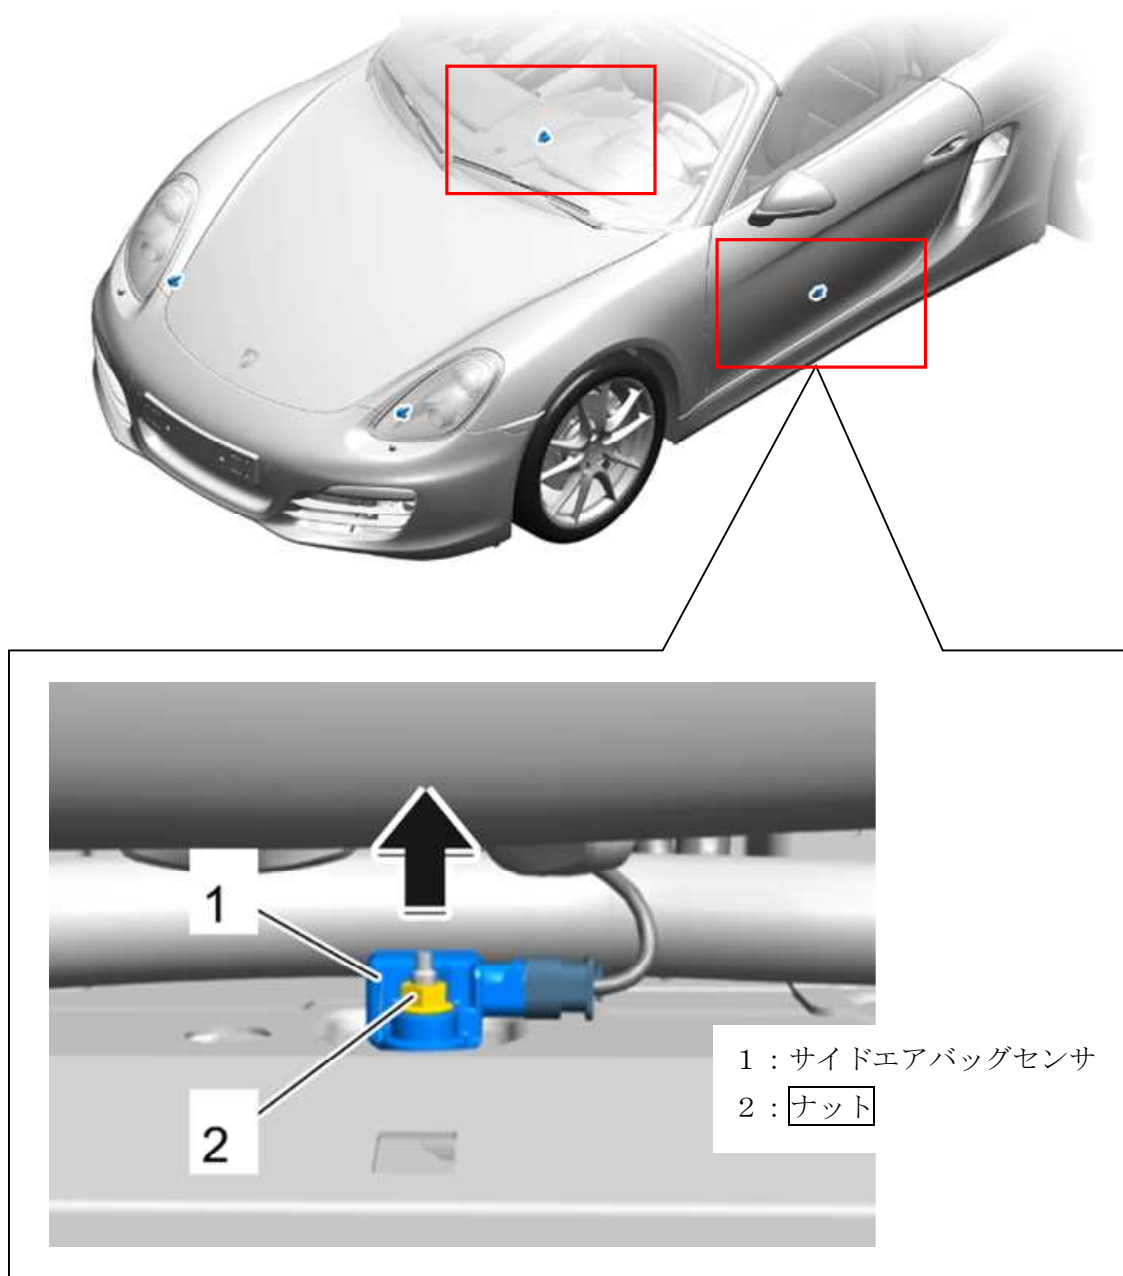

基準不適合発生箇所

左右サイドエアバッグセンサ取付ナットの締付作業指示が不適切なため、当該ナットが適切に締め付けられていないものがある。そのため、走行振動等により、当該ナットが緩み、エアバッグ警告灯の点灯や、衝突時にサイドエアバッグが適切に作動せず、乗員が保護できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右サイドエアバッグセンサ取付ナットを新品に交換し、適切な方法で締め付ける。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注：□は改善部品を示す。