
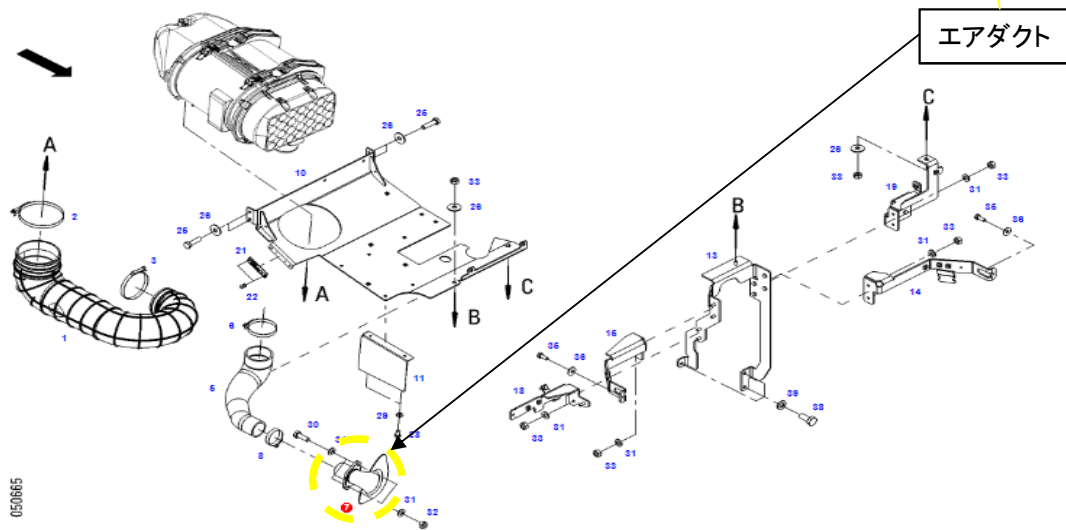


## 改善箇所説明図

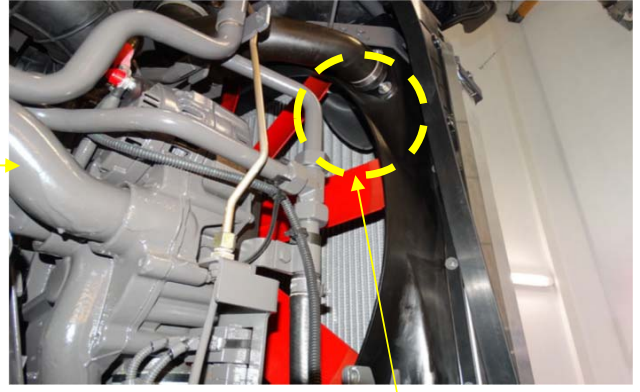

※□は交換部品を示す。

### (不具合内容)

農耕トラクタのエンジンにおいて、エアダクトの形状が不適切なため、エアダクトがラジエーターに接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとラジエーターが損傷して、冷却水が漏れるおそれがある。

### (改善内容)

全車両、エアダクトを対策品と交換する。なお、ラジエーターが損傷しているものは新品に交換する。