


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

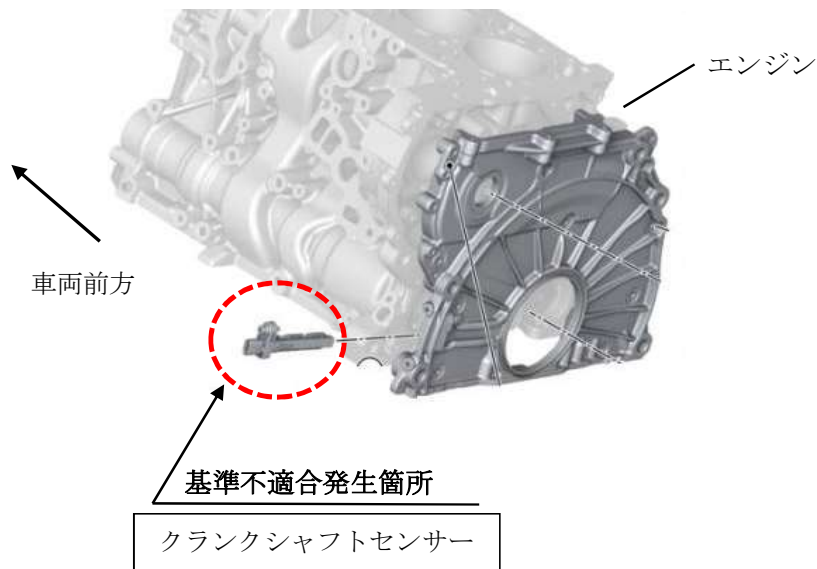

不具合の内容

原動機において、クランクシャフトセンサーのプログラムが不適切なため、クランクシャフトの位置が適切に検出されず、エンジンコントロールユニットに誤った信号が入力される。そのため、燃料の噴射タイミングと点火時期を正確に制御することができず、エンジンの回転が安定しなくなり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、クランクシャフトセンサーを対策品に交換する。

識別：左フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。