


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

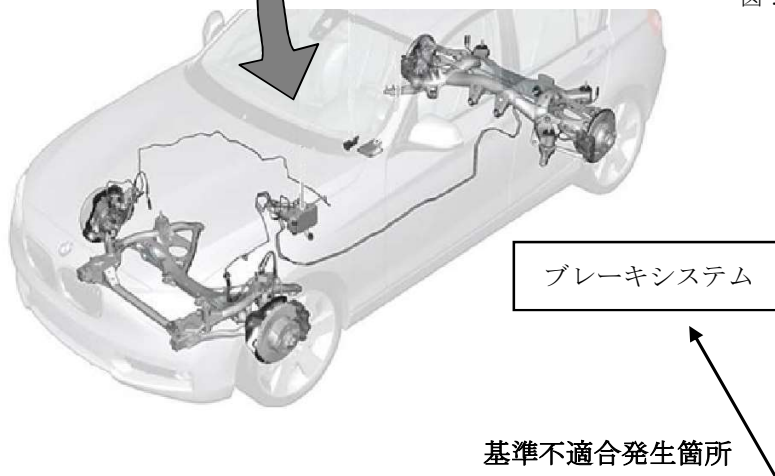

不具合の内容

制動装置において、ブレーキキャリパー製造時のメッキ加工管理が不適切なため、ブレーキシステムのキャリパー構成部品とブレーキフルードの間に気泡が発生するものがある。そのため、発生した気泡がブレーキシステム内に溜まり、最悪の場合、ブレーキの性能が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキシステムのエア抜き作業を実施する。

識別：左リアドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、対象作業を実施する部品を示す。