


改善箇所説明図

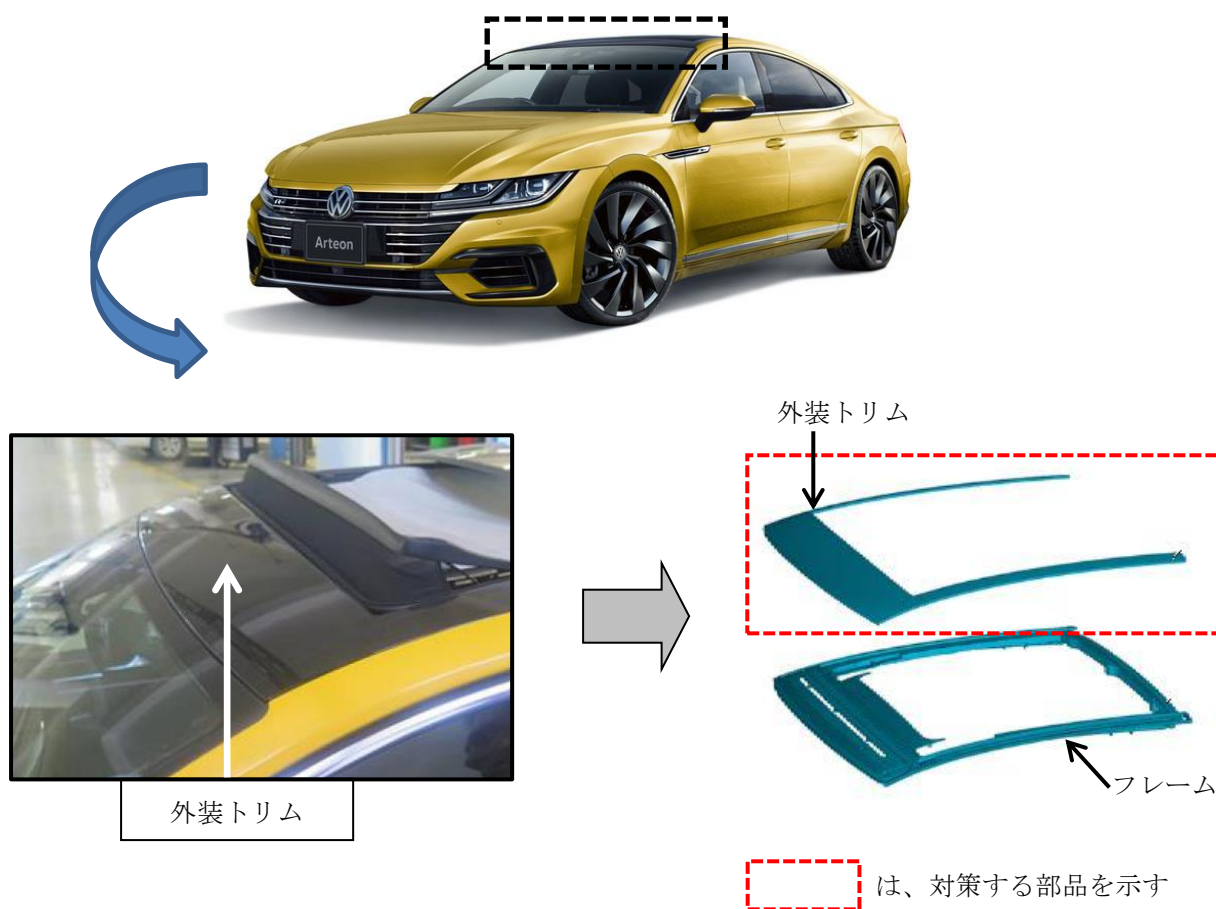

不具合の内容

パノラマスライディングルーフの外装トリムを交換する作業において、部品カタログの表記が不適切なため、正規と異なるプライマーを使用したものがある。そのため、トリムとフレームの接着性が低下して剥がれ、最悪の場合、当該トリムが走行中に脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、外装トリムを、正規のプライマーを使用し新品の外装トリムに交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「60D6、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

