


改善箇所説明図

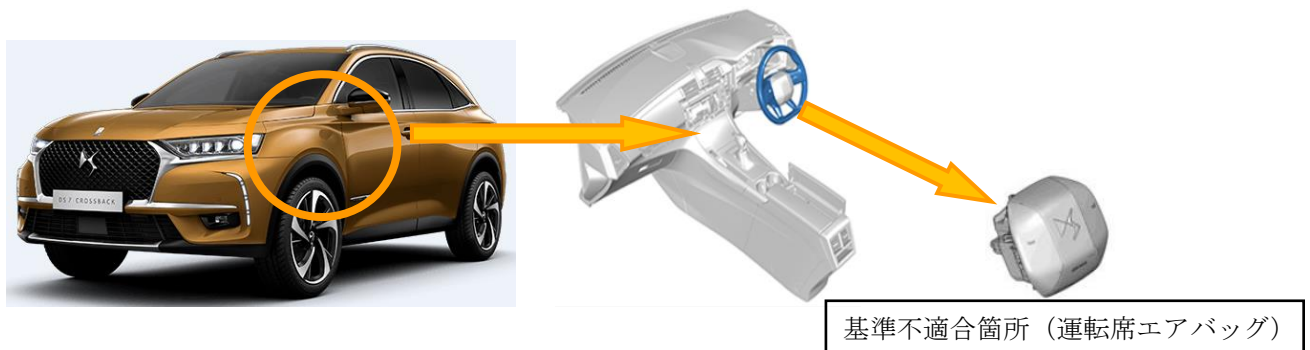

注： は交換する部品を示す

不具合の内容

運転席用エアバッグにおいて、製造工程のクッション格納作業用工具が不適切なため、クッションカバーが損傷した状態で格納されているものがある。そのため、エアバッグのクッション機能が劣るものがあり、最悪の場合、エアバッグ展開時に乗員の保護が十分できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、運転席用エアバッグユニットを対策品に交換する。

識別

運転席ドアストライカー取り付けボルトの上側1つに黒ペイントを塗る。