
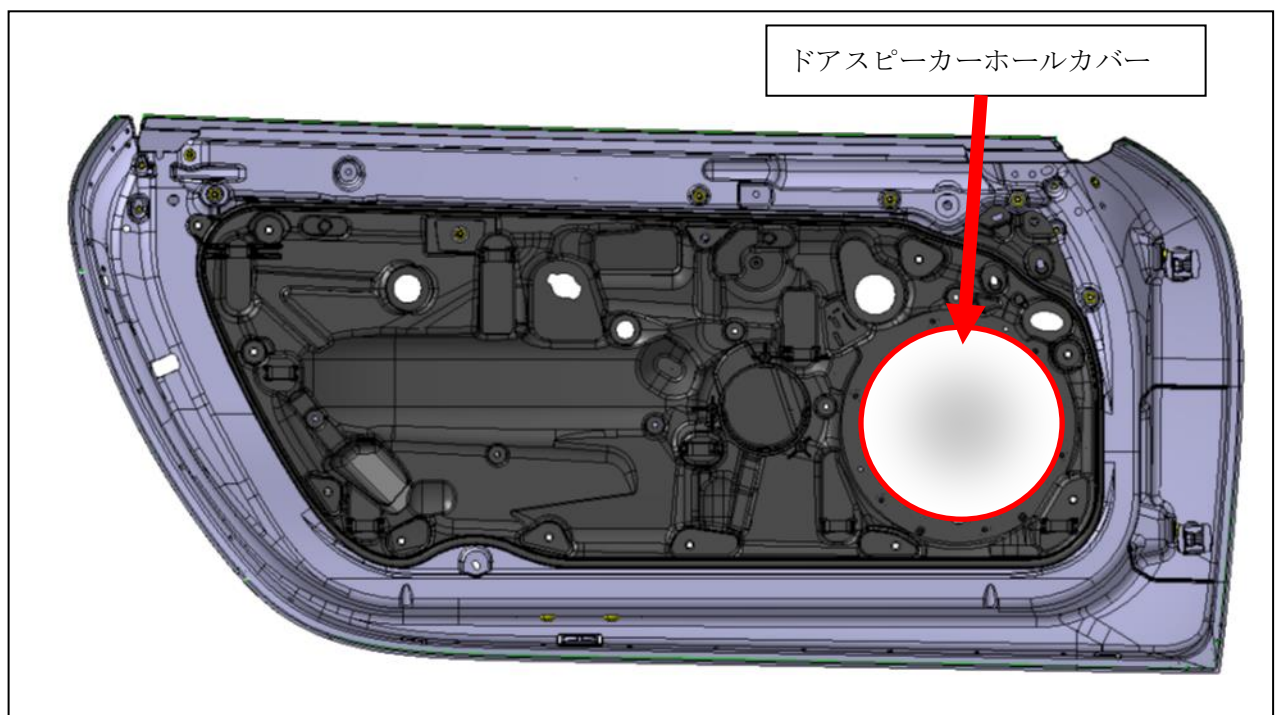


改善箇所説明図

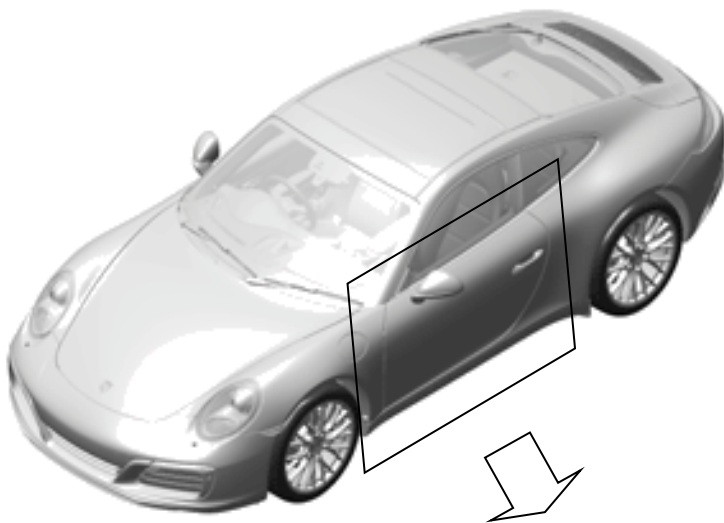

基準不適合発生箇所

ドアスピーカーホールカバーにおいて、製造時の部品リストが不適切なため、当該カバーが組み付けられていないものがある。そのため、側面衝突時にドア内部のエアバッグセンサーが正しく作動せず、最悪の場合、サイドエアバッグが作動しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右ドアスピーカーカバーの有無を点検し、組み付けられていない場合には当該カバーを追加する。

識別： 改善作業済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は交換部品を示す