


改善箇所説明図

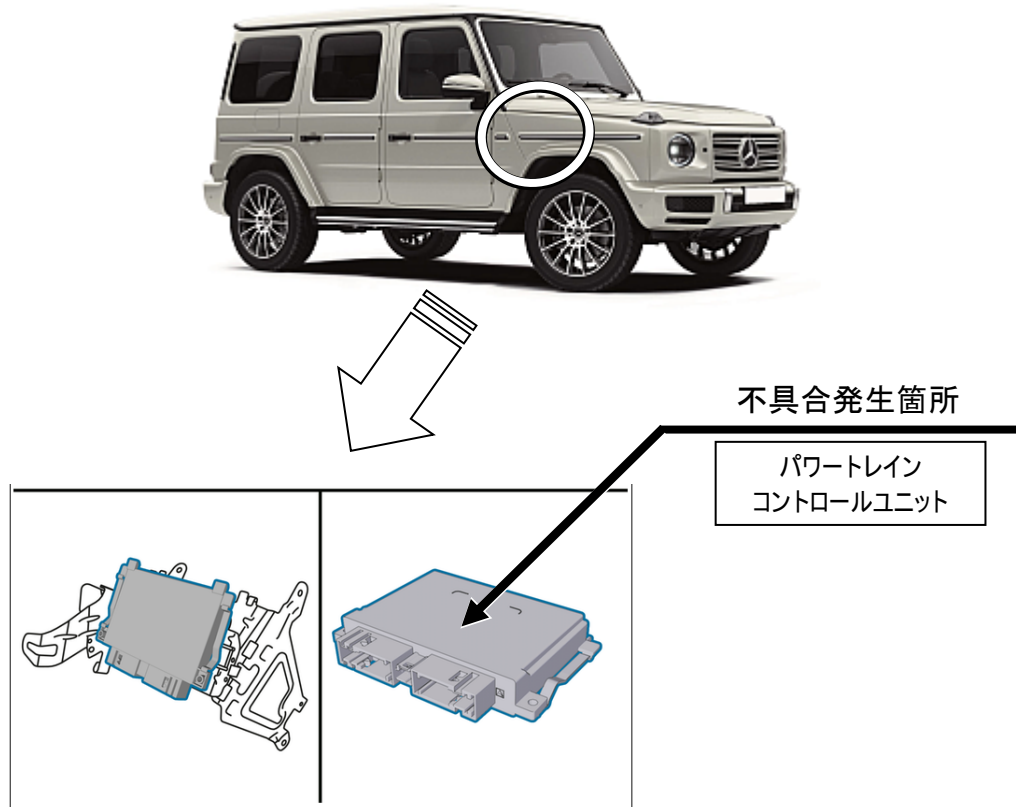

注: は対策プログラムに書き換える部位を示す

車載式故障診断装置において、パワートレインコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、不具合の診断が完了していないにも関わらず、診断途中のデータが消去されることがある。そのため、不具合発生時にエンジン警告灯(MIL)が正しく点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、パワートレインコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する