
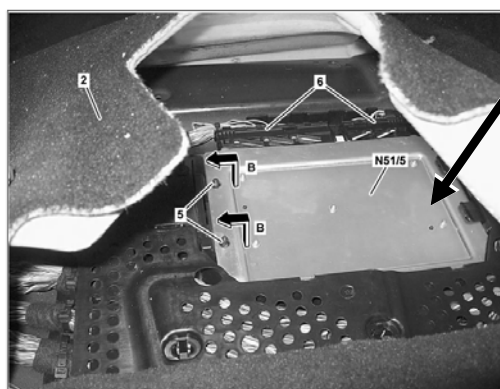


改善箇所説明図

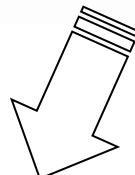

不具合発生箇所

サスペンションコントロールユニット

注： は対策品と交換する部位を示す

サスペンションコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、後輪の車高を正しく認識できないことがある。そのため、前照灯の光軸調整が適切に行われず、最悪の場合、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、サスペンションコントロールユニットを対策品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する