


改善箇所説明図

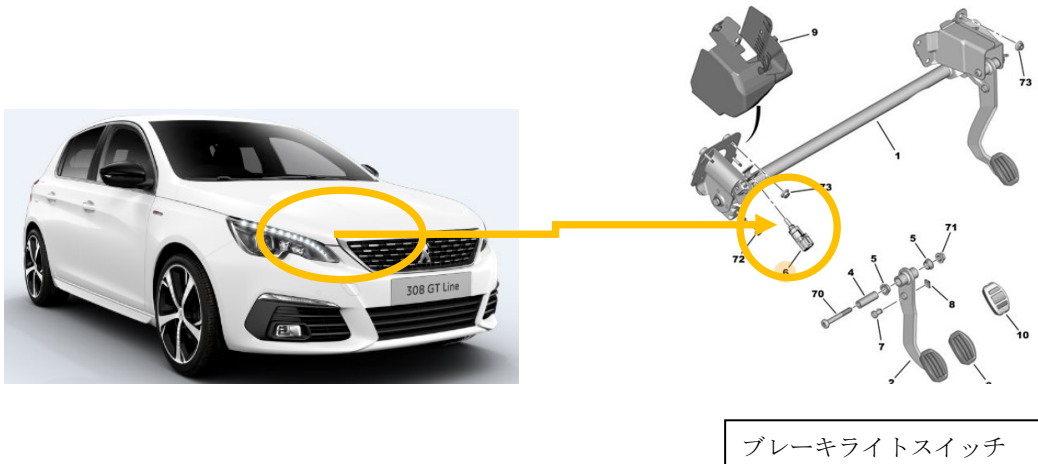

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

ブレーキライトスイッチにおいて、取付指示が不適切なため、当該スイッチが確実に固定されていないものがある。そのため、ブレーキ操作を繰り返すと当該スイッチがブラケットから外れ、制動灯が常時点灯した状態となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキライトスイッチの取り付け状態を確認し、確実に固定されていない場合は適切に固定する。

識別

助手席ドアロックストライカーの取り付けボルト頭に青色のペイントをする。