


改善箇所説明図

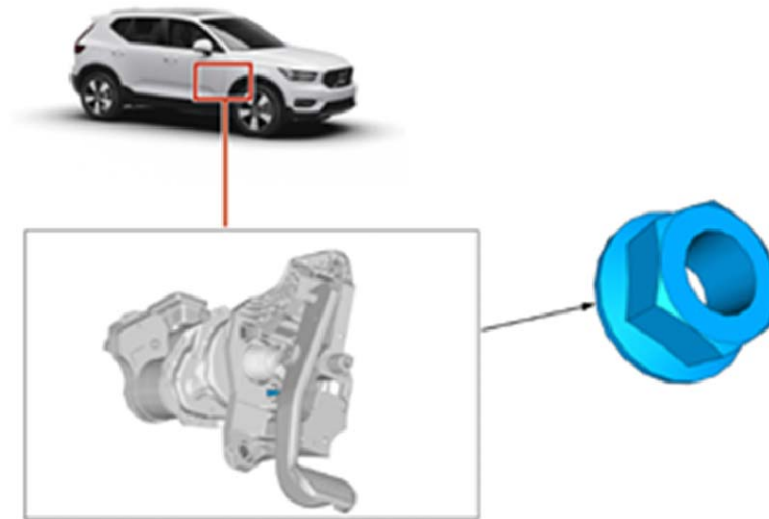

ブレーキブースタの固定ナット

基準不適合発生箇所

基準不適合発生箇所

ブレーキブースタにおいて、製造工程の作業管理が不適切なため、固定ナットが1箇所取り付けされていない。そのため、強くブレーキを踏んだ時に異音が発生し最悪の場合、ブレーキの性能が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキブースタを点検し、固定ナットを取り付ける。

識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト(下側)の頭に白ペンを塗布する。

注: ☐ は不具合箇所を示す。