


改善箇所説明図



Oリング

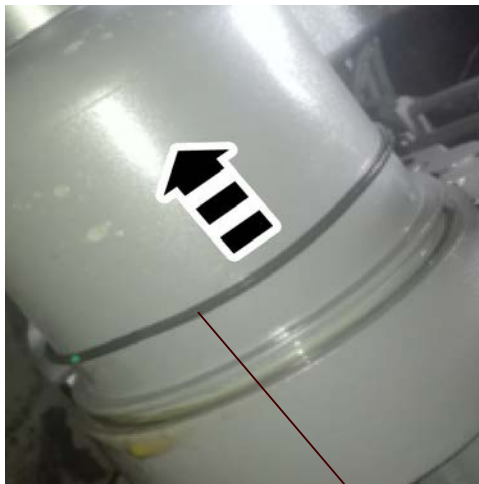

サクションフィルターカバー

※□は交換部品を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタのトランスミッションにおいて、サクションフィルターカバーのOリングの寸法が不適切なため、Oリングが正しく組付けられていないものがある。そのため、走行時等において当該カバーとOリングのすき間からオイルが漏れるおそれがある。

(改善内容)

全車両、サクションフィルターカバーのOリングを点検し、該当するものは対策品に交換する。