


改善箇所説明図

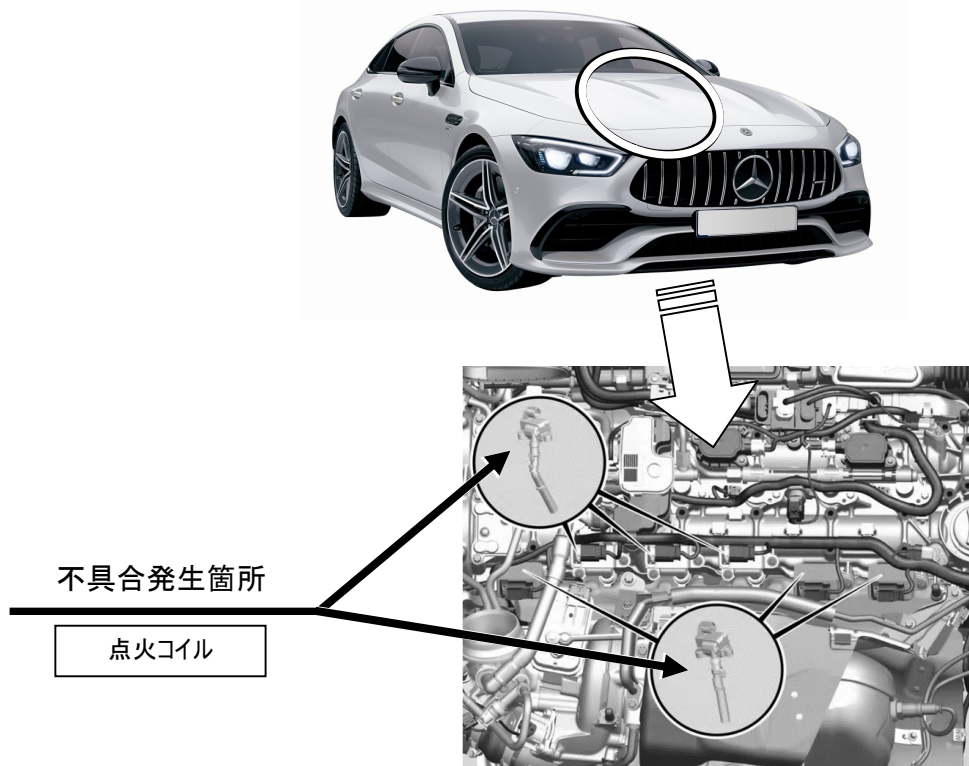

注: は対策品に交換する部位を示す

エンジンの点火コイルにおいて、制御設計が不適切なため、設定された電圧範囲外の電圧がかかった場合にプログラムのデータが損傷することがある。そのため、点火電圧を生成することができず、影響を受けたシリンダが失火して、エンジン警告灯(MIL)が点灯するおそれがある。

改善の内容

全車両、点火コイルを対策品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する