


改善箇所説明図

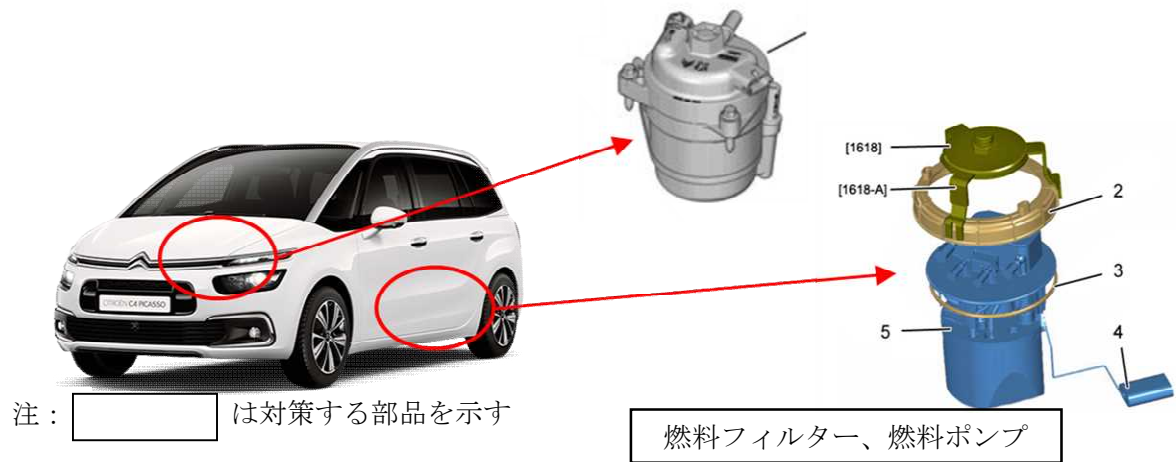

不具合の内容

燃料ポンプ・燃料フィルターにおいて、保管管理が不適切なため、車両工場で注入したバイオディーゼル燃料が車両の長期保管により劣化しているものがある。そのため、燃料ポンプ等が詰まり、最悪の場合、エンストや始動不良が発生するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ポンプと燃料フィルターを新品に交換し、燃料タンクを清掃する。

識別

運転席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に白ペイントを塗る。