


改善箇所説明図



は改善部品を示す

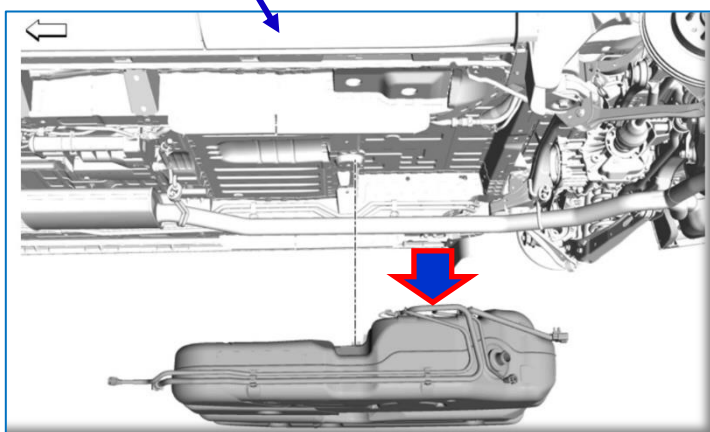

<不具合の状況>

フューエルポンプにおいて、製造機器の管理が不適切なため、内径に突起が生じフューエルタンク間の燃料移動が妨げられるものがある。そのため、主タンクの燃料残量が減った際に、副タンクから燃料が送られずエンジンへの燃料供給が出来なくなり、エンジントールが発生するおそれがある。

<改善内容>

全車両、フューエルポンプを良品に交換する。

<識別方法>

左側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に黄色ペイントを塗布する。