


改善箇所説明図

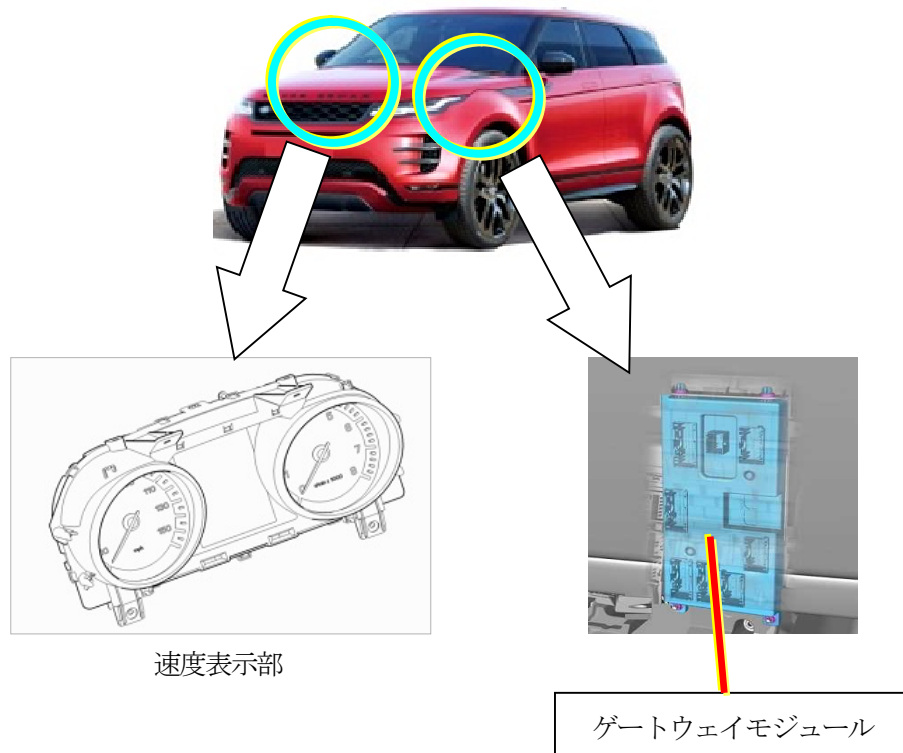

注： は、プログラム更新部を示す。

基準不適合発生箇所

スピードメーターにおいて、ゲートウェイモジュールのプログラム不適切なため、走行中にキロメートル表示がマイル表示に切り替わることがある。そのため、運転者が表示されている速度と実際の速度とを誤認識し、速度が出過ぎるおそれがある。

改善の内容

全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：助手席リアドアヒンジボルトに黄色ペイントを塗布する。