


改善箇所説明図


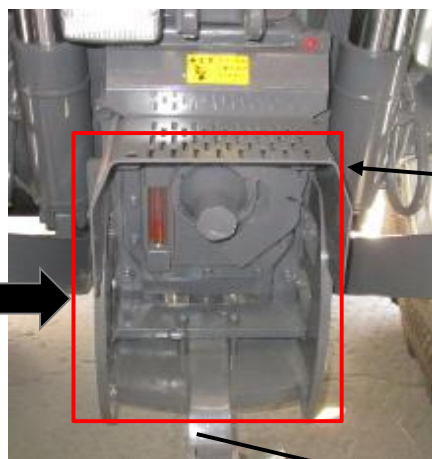


不具合発生箇所

ドローバーサポート

注：□内は交換部品を示す。

ドローバー

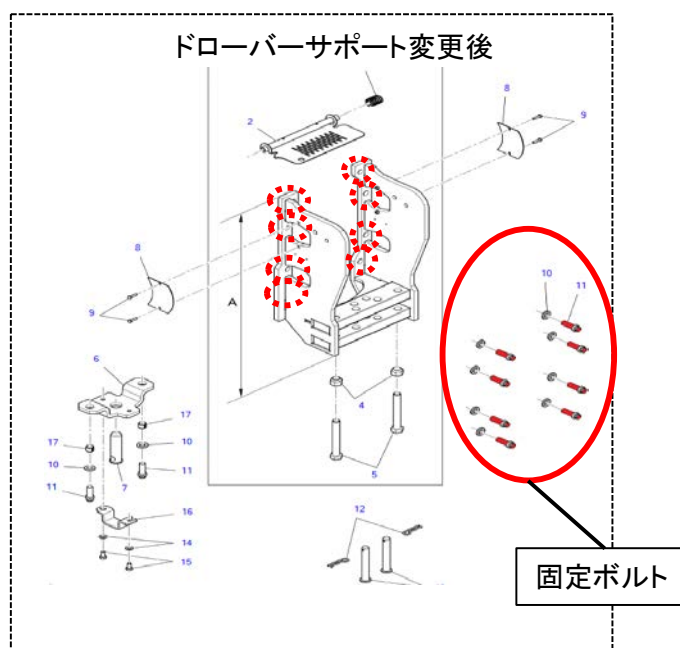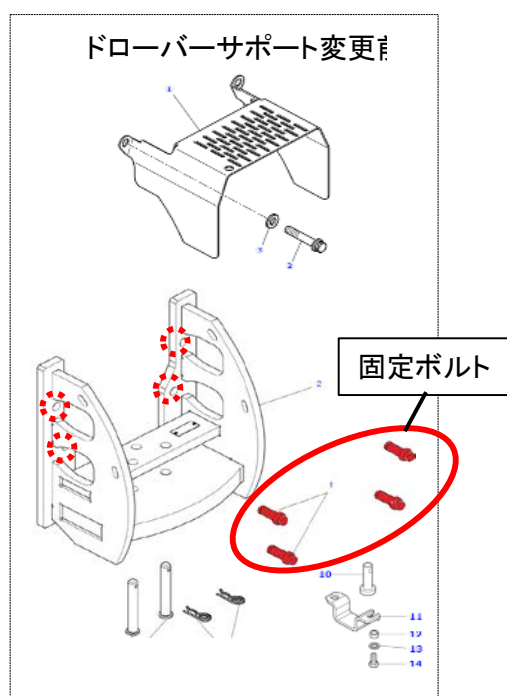

※ドローバーサポートに付属する固定ボルトも交換部品に含む。

注：□内は交換部品を示す。

識別：対策済み車両には、キャブ後方右側にリコール届出番号（外－3179）のステッカーを貼付ける。

（不具合内容）

農耕トラクタのドローバーサポート（連結装置）において、固定ボルトの強度が不足しているため、固定ボルトが破損するものがある。そのため、けん引走行中にトラクタに装着した農耕作業用トレーラが外れるおそれがある。

（改善内容）

全車両、ドローバーサポートを対策品に交換する。