


改善箇所説明図

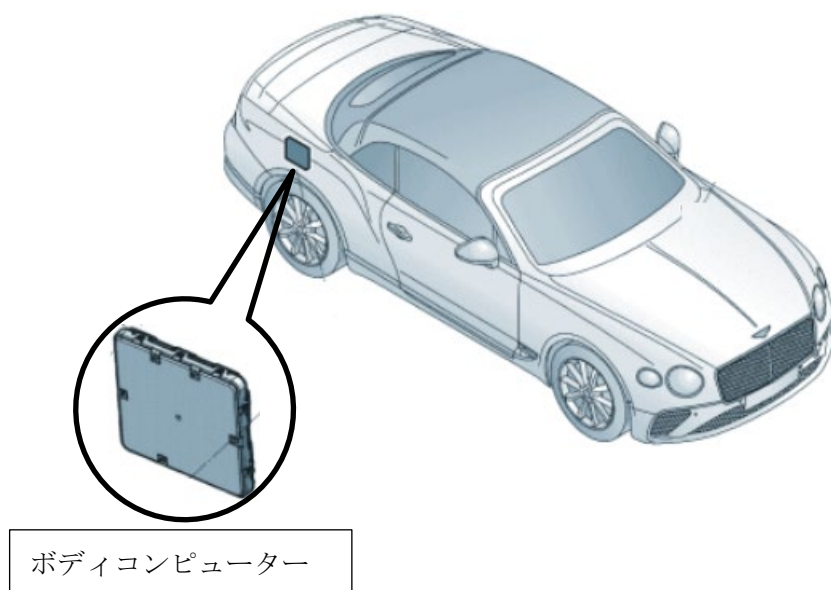

注意： は修正する部品を示す。

不具合の内容

コンバーチブル仕様において、ボディコンピューターのプログラムが不適切なため、リモコンキーでコンバーチブルルーフが開閉できる状態になっている。そのため、車両が見えない場所等からリモコンキーによって当該ルーフの開閉操作をした場合、乗員が当該ルーフに接触し、最悪の場合、挟まれて負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、ボディコンピューターのプログラムを書き換え、リモコンキーによるコンバーチブルルーフ操作機能を無効にし、取扱説明書の該当ページに機能変更後の説明を記載したステッカーを貼り付ける。

識別

トノカバーの右側バンプストップに白色のペイントを塗布し識別とする。