


改善箇所説明図

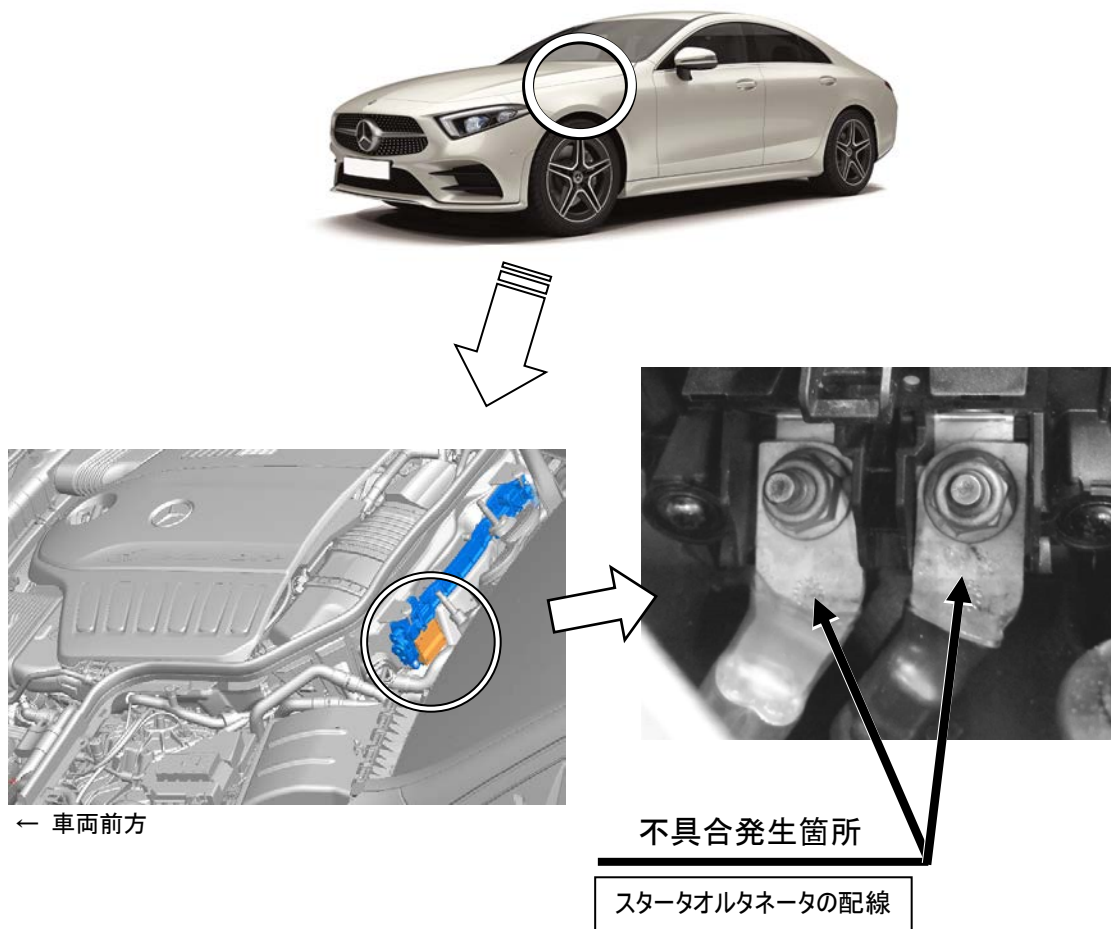

注: は修正する部位を示す

48V スタータオルタネータの配線において、作業指示が不適切なため、配線に誤った取付金具が取り付けられ、誤った結線がされているものがある。そのため、高負荷運転時にフューズの容量を超える電流が流れ、最悪の場合、フューズが溶断されて警告灯が点灯するとともにエンジンの始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、配線の結線を正しい状態に修正する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する