
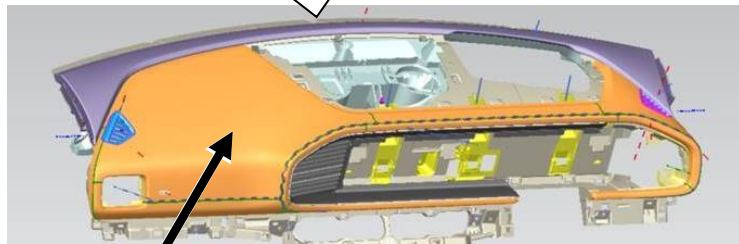


改善箇所説明図



不具合発生箇所

ダッシュボード

注: は良品に交換する部位を示す

ダッシュボードにおいて、製造管理が不適切なため、表皮がキャリアへ適切に溶着されていないものがある。そのため、衝突等で助手席側のエアバッグが作動した際に表皮がダッシュボードから剥がれ、エアバッグの膨張を阻害し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、ダッシュボードを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する