
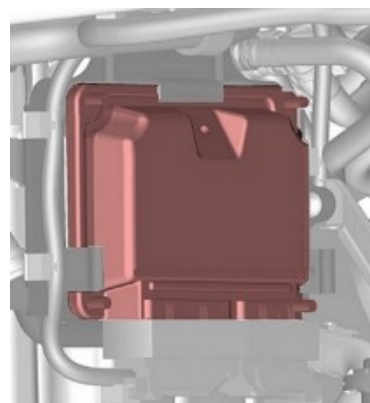


改善箇所説明図



ハイドロリックコントロールユニット

 は、プログラムを書き換える部品を示す

不具合の内容

横滑り防止装置（ESC）の機能において、ハイドロリックコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、ハンドリングモードが選択されたまま再度エンジン始動した際に、ESCシステムが初期設定モードに戻らない。そのため、協定規則第13-H号（乗用車の制動装置）の規定に適合していない。

改善措置の内容

全車両、ハイドロリックコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換え、取扱説明書の記載を追加するラベルを貼付する。

識別：改善済車両には運転席後ろにあるカバー内のシャシー右上に白色のペイントを塗布する。

白色ペイント

